


83 30 5 A34 DE6

IS

## Aðstoð



Þýðing á upprunalegri handbók

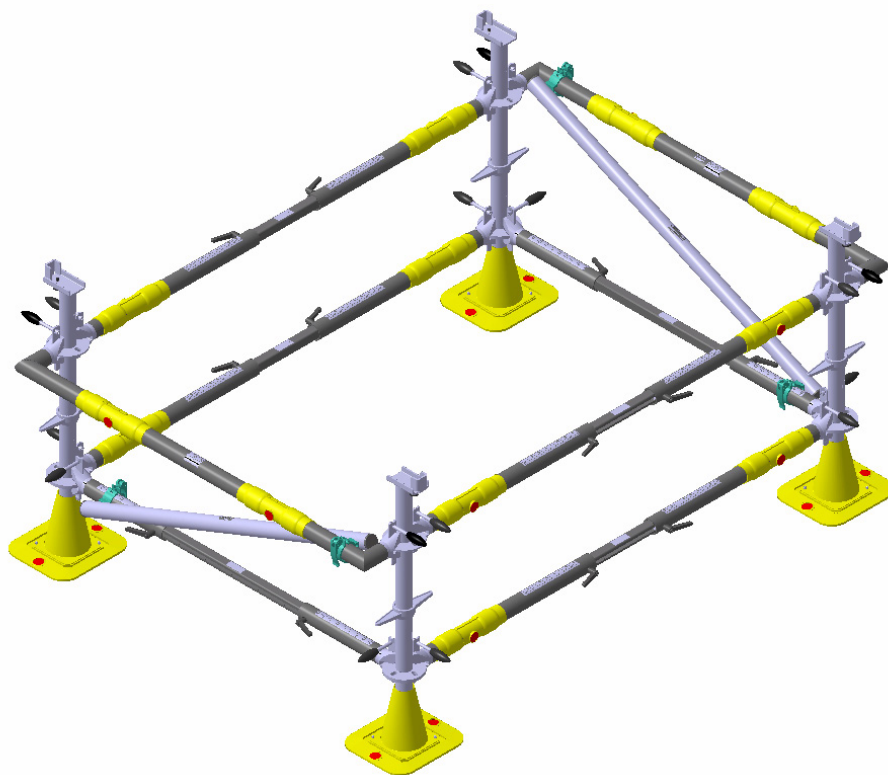

Hersteller / Manufacturer:

CON 4 TOOLS GmbH  
Turnstraße 11  
42289 Wuppertal  
Germany

[www.con4tools.de](http://www.con4tools.de)  
[office@con4tools.de](mailto:office@con4tools.de)

<b>1.</b>	<b>Öryggi</b>	
1.1	Almennar leiðbeiningar	4
1.2	Útskýring á táknum	5
1.3	Merkingar	6
1.4	Umfang afhendingar	7
1.5	Öryggisleiðbeiningar	8
<b>2.</b>	<b>Tæknigögn</b>	
2.1	Rekstrarskilyrði	10
2.2	Tæknigögn	10
<b>3.</b>	<b>Notkun</b>	
3.1	Fyrirhuguð notkun	11
3.2	Meginreglur við meðhöndlun tækis	12
3.3	Notkun hafin og örugg meðhöndlun	13
3.4	Sundurhlutun	19
3.5	Lokið við notkun og geymsla tækis	25
<b>4.</b>	<b>Viðhald</b>	
4.1	Reglubundin skoðun og viðhald	26
4.2	Bilanaleit	26
<b>5.</b>	<b>Þjónusta</b>	
5.1	Förgun	27

# 1.1 Almennar leiðbeiningar

## Nýjasta tækni

Þetta verkfæri felur í sér nýjustu tækni. Til að ganga úr skugga um að tækið virki sem skyldi verður það að vera notað á réttan og öruggan hátt.

## Tæknilegar breytingar

Í þágu gæðatryggingar áskiljum við okkur ótakmarkaðan rétt til að innleiða tæknilegar breytingar sem stafa af frekari þróun í tækni og endurbótum á vörum, án fyrirvara.



### Lestur notendahandbókarinnar

Lestu notendahandbókina vandlega og vertu viss um að þú hafir skilið hana áður en þú notar tækið. Þessi handbók verður alltaf að geyma og gera aðgengileg á þeim stað þar sem varan er notuð.

## Meðhöndlun

Allri meðhöndlun sem er nauðsynleg til að tryggja rétta notkun er lýst í notendahandbókinni. Óheimilt er að nota aðra vinnuaðferð en þá sem framleiðandinn hefur samþykkt sérstaklega.

## Bilanir

Ef bilun kemur upp má notandi eða eigandi aðeins leiðrétta bilunina þar sem ráðstöfunum til að leiðrétta hana er lýst í handbókinni.

## Ábyrgð

Framleiðandinn getur ekki borið ábyrgð á tjóni sem stafar af notkun varahluta frá þriðja aðila eða rangri viðgerð.

Rafhlöður sem eru gallaðar eða leka teljast ekki til bilunar vörunnar.

Ábyrgðin fellur niður með skemmdum á tækinu sem hefur stafað af rangri meðferð eða rangri notkun.

## Umhverfi

Gakktu úr skugga um að tækið sé notað á vinnusvæði þar sem engir ætandi vökvar, feiti eða olíur eru til staðar.

## ➔ 6.3 Samræmisyfirlýsing

Tækið hefur verið framleitt og prófað í samræmi við nýjustu tækni.



### Hætta á skemmdum á tækinu

Tækið má aðeins nota eins og til er ætlast. Það er beinlínis bannað að misnota tækið eða nota það á annan hátt. Gakktu úr skugga um að þú og starfsfólk þitt meðhöndli tækið rétt.



### Hætta á meiðslum

Þú verður að fylgja almennum (viðurkenndum) reglum um öruggt og faglegt starf, auk notendahandbókar og reglna um slysavarnir sem gilda í landinu og á staðnum þar sem það er notað.

## Tæknilegir starfsmenn

Aðeins starfsfólk sem hefur hlotið viðeigandi þjálfun og kennslu er hæft til að annast viðgerðir/viðhaldsvinnu á viðkomandi ökutækjum og íhlutum ökutækja.














Þeir verða einnig að hafa gögn til að sýna að þeir hafi fengið frekari þjálfun sem hæfir þeim fyrir þá tilteknu starfsemi sem krafist er fyrir tækið.



## 1.2 Útskýring á táknum

Sumir kaflar þessarar handbókar innihalda alþjóðlega viðurkennd viðvörðunartákn, hættuviðvörðun og almenn lögboðin tákn.

Einstök tákn eru útskýrð hér að neðan. Fylgdu öllum leiðbeiningum og öryggisreglum.

	Fylgdu notendahandbókinni		<b>Athugaðu!</b> Almenn uppspretta hættu		Ör sem sýnir stefnu
	Fylgdu almennu leiðbeiningunum		<b>Athugaðu!</b> Hætta á að klemma hendur		Snúðu réttisælis
	Notaðu hlífðarhanska		<b>Athugaðu!</b> Upphengd byrði		Snúðu rangsælis
	Vertu í öryggisskóm		Gættu eftirfarandi...	<b>XX Nm</b>	Gættu að hersluátaki
	Notaðu öryggishjálms		Örvar sem sýna þjöppun		
	<b>Bannað!</b> Engin þung byrði		Sjá kafla... með frekari upplýsingum		

## 1.3 Merkingar

### A **Abstützung**

B **83 30 5 A34 DE6** (91)

C Serien-Nr.: XXX , KW: XX/XX

D Min.Tragfähigkeit: 55 kg

E Max.Tragfähigkeit: 1000 kg

F Eigengewicht: 88,6 kg

G CON 4 TOOLS GmbH

Turnstraße 11, 42289 Wuppertal, Germany

H Nur verwenden mit  
83 30 5 A22 6C7

I



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung

www.tuv.com  
ID XXXXXXXXXX

A Tilnefning framleiðanda

B Aðalflokkur hlutanúmers

C Raðnúmer /framleiðsludagur

D Lág. Nafnþyngd

E Hám. Nafnþyngd

F Eigin þyngd

G Heimilisfang framleiðanda

H Fyrirmæli

I Tegundarvottorð

J



Max. Traglast 1.000 kg

K




**Achtung!**

- Ausschließlich auf ebenem befestigtem Untergrund benutzen
- Ordnungsgemäßen Sitz der Verbindungselemente sicherstellen
- Schnellspanner der Längenausgleiche festziehen

J Merking með táknum og nafnþyngd

K Merking með notkunarleiðbeiningum

## 1.4 Umfang afhendingar

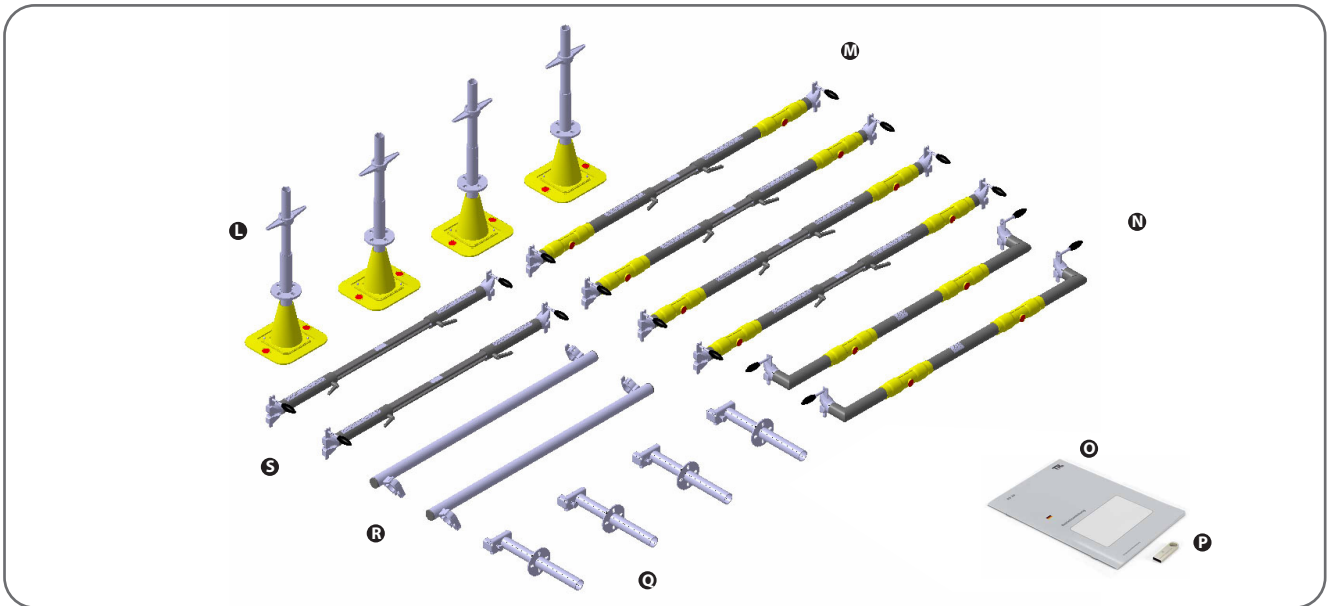

- L (4x) Fótur með innbyggðri stálstoð í röri (83 30 5 A34 DE6\_A)
- M (4x) Stangir 1 (83 30 5 A34 DE6\_C)
- N (2x) hallastöng (með skírteini fyrir nafnskilti og hönnunartegund)
- O (2x) Notandahandbók (DE, GB)

- P USB-lykill með tungumálaútgáfum af notandahandbókinni
- Q (4x) Þverbitastoðir (83 30 5 A34 DE6\_B)
- R (2x) skástöng (83 30 5 A34 DE6\_E)
- S (2x) Stöng 2 (83 30 5 A34 DE6\_D)

## 1.5 Öryggisleiðbeiningar



**Tækið er aðeins samþykkt til notkunar eins og ætlað er af framleiðanda.**

Tækið má aðeins nota til aðgerða sem lýst er í þessari notendahandbók. Aldrei nota tækið í öðrum tilgangi. Öryggi er ekki lengur tryggt ef tækið er rangt notað. Einungis má setja háspennurafhlöður sem eru samþykktar af BMW á tækið. Ekki fara yfir tilgreinda nafnþyngd sem nemur 1000 kg.



**VARÚÐ**  
**Notkun rangs aukabúnaðar mun leiða til skemmda á eignum og líkamstjóns**

Ef ekki er notað upprunalega tækið eða upprunalegur aukabúnaður mun það hafa í för með sér mikla öryggishættu. Aðeins má nota upprunalegan aukabúnað og aukabúnað sem hefur verið samþykktur af BMW (sjá notendahandbók fyrir BMW-verkstæði).

Engar breytingar má gera á tækinu. Framleiðandinn getur ekki borið ábyrgð á eignatjóni eða líkamstjóni vegna breytinga á tækinu.



**VARÚÐ**  
**Hætta á eignatjóni og meiðslum**

Þú verður að lesa og skilja öryggisleiðbeiningarnar áður en viðgerð fer fram.

Ef þú gerir það ekki getur það leitt til alvarlegra líkamlegra meiðsla.



**Notaðu öryggisskó** (samkvæmt ISO 20345, S2).



**Notaðu hlífðarhanska** til að koma í veg fyrir skurði.



**Notaðu öryggishjál** til að vernda þig gegn fallhlutum.



**Hætta á að klemmast og alvarlegum meiðslum.**

Staðsettu hendur og fætur þannig að engin hætta sé á að það klemmist.

Gættu sérstaklega að þessu þegar byrði er látin síga.



**VARÚÐ**  
**Hætta frá upphengdri byrði**

Settu háspennurafhlöðu aðeins á tækið þegar það er rétt sett saman og stillt.

Settu tækið aðeins á gólf sem er hreint, þurrt, flatt og traust.

Þú mátt ekki hreyfa eða snúa tækinu meðan það er undir álagi eða undir spennu.

Ekki vinna undir upphengdri byrði ef hún hefur ekki verið fest með viðeigandi hætti.



**BANNAÐ**  
**Ekki nota með byrði sem er of þung.**

Ekki má nota tækið fyrir byrði sem er meiri en leyflegt hámarksþyngd sem nemur 1000 kg.

Gakktu úr skugga um að tækið sé aðeins notað fyrir byrði sem hefur verið samþykkt af BMW.



**Óheimilt er að nota tækið ef það eru frávik.**  
**Hafðu samband við þjónustudeild (⇒ 5.2).**



#### **VARÚÐ**

##### **Hætta á eignatjóni og meiðslum**

Ómenntað starfsfólk og starfsfólk án fyrirmæla er bannað að nota tækið. Óheimilt er að lána tækið til óþjálfaðs starfsfólks.

Gakktu úr skugga um að tækið sé aðeins stjórnað af starfsfólki sem hefur verið þjálfað og leiðbeint í notkun þess!



##### **Gakktu úr skugga um að notendahandbókin hafi verið gerð aðgengileg fyrir starfsfólkið.**

Stjórnandinn verður að lesa og skilja notendahandbókina vandlega áður en tækið er tekið í notkun í fyrsta skipti. Þessi notendahandbók verður alltaf að vera tiltæk á þeim stað þar sem varan er notuð.



##### **Fylgdu verkstæðishandbókinni frá BMW AG.**

**Fylgja skal tilvísunum í verkstæðishandbækur án fyrirvara.**



##### **Fylgdu reglum um slysavarnir viðkomandi landa.**

Þú verður að fylgja almennum (viðurkenndum) reglum um öruggt og faglegt starf, auk notendahandbókar og reglna um slysavarnir sem gilda í landinu og á staðnum þar sem það er notað.



**Taktu eftir auðkenniþötu ökutækisins og merkingunum á tækinu. Skoðuðu tækið sjónrænt og merkingar þess í hvert skipti áður en það er notað. Aldrei henda tækinu né láta það falla.**



**Forðastu að rekast á hindranir þegar lyft er og lækkað.**






**Fólki er bannað að sitja á lyftiborðinu eða klifra upp á burðarþungann.**

## 2.1 Tæknilegar forskriftir

Hlutanúmer	83 30 5 A34 DE6
Þyngd	88,6 kg
Lágm. Nafnþyngd	55 kg
Hám. Nafnþyngd	1000 kg
Mál (B x H x D) í mm	U.þ.b. 1750 x 840 - 985 x 1253.5
Hítastig	-20°C til +60°C / -4°F til 140°F

## 2.2 Tæknigögn

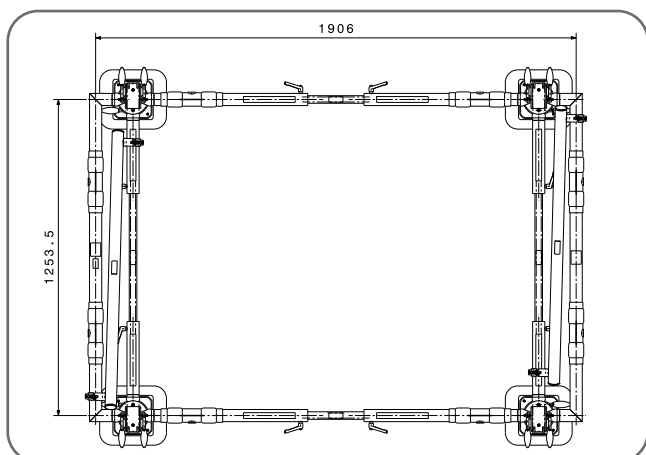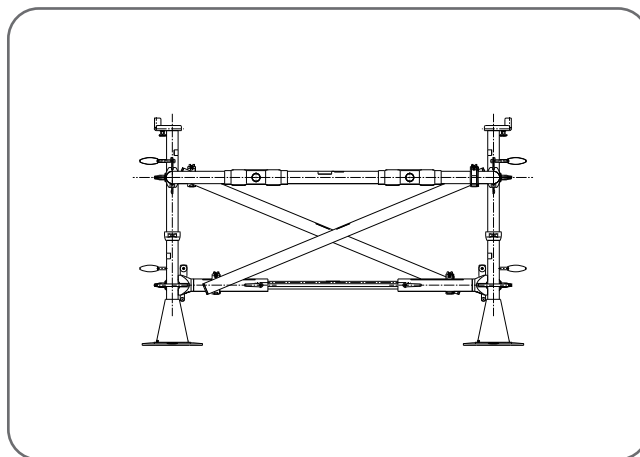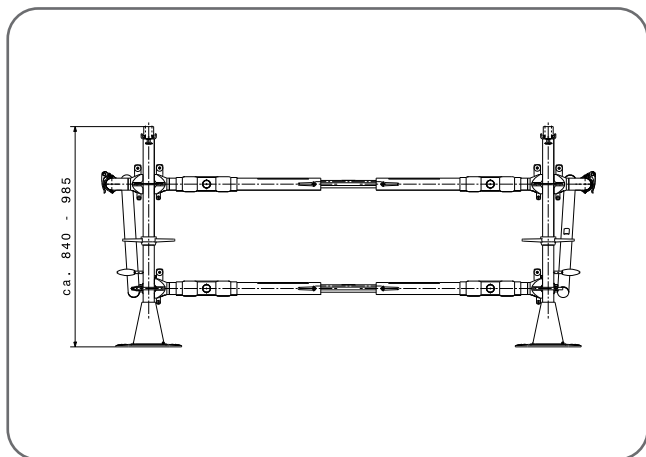

Breidd: 1.906 mm  
Hæð: 840 - 985 mm  
Dýpt: 1.253,5 mm

## 3.1 Fyrirhuguð notkun

Tækið er notað til stuðnings og tímabundinnar geymslu á háspennu rafhlöðum.

### Fyrirhuguð notkun

Aðeins má nota tækið eins og tilgreint er af BMW AG til að styðja við að lágmi. 55 kg og að hámi. 1000 kg.

### Óviðeigandi notkun

1000 kg burðargeta sem tilgreind er á tækinu er hámarks nafnþyngd sem hægt er að setja á tækið. Óheimilt er að nota tækið í öðrum tilgangi.

Notaðu aðeins tækið til að staðsetja og geyma.

Ekki nota tækið sem vinnubúka.



**Bannað er að hækka eða lækka tækið þegar fólk er á hættusvæði byrðar.**



**Bannað er að vera undir byrðinni þegar henni er lyft eða látin síga.**



**Bannað er að losa um lásana á þverbitastoðunum, lásfleygunum og læsingarstöngunum á stöngunum meðan tækið er með byrði.**

Þegar þú setur tækið upp skaltu ganga úr skugga um að stjórnandinn sé ekki í hættu, hvorki af tækinu né lyftiborðinu.

Byrja verður að lyfta og lækka hægt og varlega.

Ráðfærðu þig við framleiðandann áður en þú notar tækið í ákveðnu andrúmslofti eins og raka, salti, ætandi eða basísku.



**Taktu tækið úr notkun strax eftir að galli þess uppgötvast.**



**Einungis má setja háspennurafhlöður sem eru samþykktar af BMW AG á stoðina.**

## 3.2 Meginreglur við meðhöndlun tækis



### Hætta á meiðslum

Tækið verður að vera staðsett þannig að ekki sé hætt á að klemmast.



### Burðargeta

Gakktu úr skugga um að ekki sé farið yfir 1000 kg nafnþyngd þegar tækið er notað. Lágmarksþyngd sem þarf að bera er 55 kg.



### Staðsettu stoðina á öruggan hátt

Stoðina má aðeins nota á gólfum sem eru slétt, þétt og slétt. Gólfíð verður að hafa nægjanlegan styrk til að styðja bæði við þyngd og tæki.



### Uppsetningarsvæði

Uppsetningarsvæðið verður að hafa nægilegt pláss fyrir bæði tækið og samsvarandi tjakk. Vegalengdir frá flóttu- og umferðarleiðum og fyrir beygjusvæðið verða að vera nægilega miklar. Umferðaleiðir mega ekki vera hindraðar (í samræmi við lög og staðla notkunarlands). Merktu yfirborð uppsetningar.



Vinnuveitandinn sem ber ábyrgð skal veita viðeigandi leiðbeiningar (notkunarleiðbeiningar) um meðhöndlun tækisins og gera starfsmönnum sínum þær aðgengilegar.



### Ábyrgð

Framleiðandinn getur ekki borið ábyrgð á tjóni af völdum gallaðra viðgerða.



Ábyrgðin nær ekki til tjóns af völdum þess að tækið er notað á rangan hátt.



Aðeins skal nota stangirnar sem fylgja.



### 3.3 Notkun hafin og örugg notkun

Sérstök verkfæri sem nauðsynleg eru fyrir notkun:

Vörunúmer:	Vöruheiti:
81 22 2 184 136	Færanlegt lyftiborð
83 30 5 A16 8C6	Færanlegt lyftiborð
81 22 2 294 519	Millistykki (6x stoðfætur fyrir lyftiborð)
83 30 5 A22 6C7	Stoð (3x langar þverstangir)



Fylgdu verkstæðishandbókinni frá BMW. Fjarlægðu og lyftu háspennu rafhlöðu samkvæmt forskrift BMW.



Skoðuðu stoðina og aukabúnaðinn og leitaðu að sýnilegum skemmdum í hvert skipti áður en þú notar það. Ef gallar finnast skaltu ekki nota stoðina eða aukabúnaðinn undir neinum kringumstæðum.



Taktu tillit til leyfilegrar lyftiþyngdar hreyfanlega lyftiborðsins.



Lyftiborðið má aðeins færa þegar það er alveg lækkað.



Hafðu auga með lyftiborðinu og byrðinni meðan á öllum hreyfingum stendur.



Athugaðu mannvirknið áður en byrðinni er sleppt þegar lyftiborðið er dregið út skaltu ávallt hafa auga með rafhlöðunni og standinum. Gættu þess að fara í og af standi án þess að snerta hann. Stöðvaðu ferlið strax og festu byrðina ef þú finnur fyrir mótstöðu eða ef einhver vandamál eru.




Þegar þú setur saman og notar tækið skaltu gæta þess að lögum þess lands þar sem það er notað sé fylgt.



Eftirfarandi vinnuáferðir verða alltaf að vera framkvæmdar af tveimur þjálfuðum starfsmönnum undir fyrirmælum í einu.

## 3.3 Notkun hafin og örugg meðhöndlun

- 3.3.1** (1) Fótur  
(2) Stálstoð í röri  
(3) Þverbitastoð

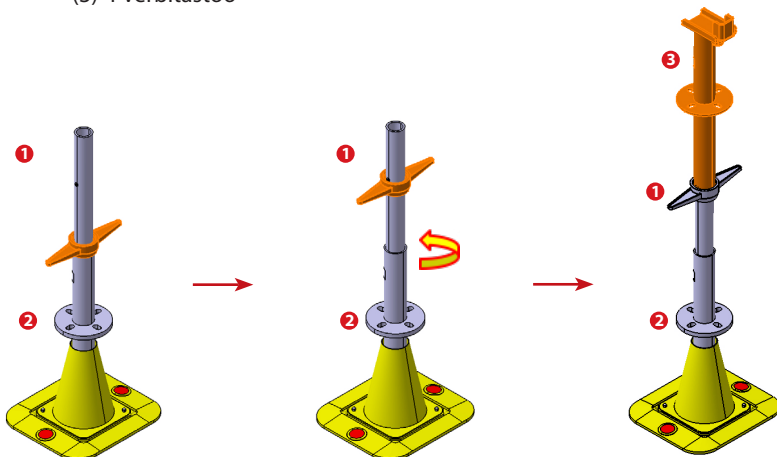

### 3.1.1

Stilltu fjóra fætuna við innbyggðar stálstoðir í röri (83 30 5 A34 DE6\_A) við hám. hæð og festu síðan þverbitastoðir (83 30 5 A34 DE6\_B).

### 3.3.2

Láttu síðan í té reiðubúna fjóra fótþætti með hinum íhlutum stoðarinnar „83 30 5 A34 DE6“ til frekari nota.




**Fæturnir verða alltaf að vera lóðréttir.**

### 3.3.3

Leggðu tjakk með háspennu rafhlöðu festa á viðeigandi stað án þess að valda hættu eða hindrun eða takmörkun á flótta- og umferðarleiðum! Gakktu úr skugga um að gólfíð sé slétt, þétt og lárétt.

Gættu þess einnig að nægilegt pláss sé til að ýta tjakk inn og út til að halda vinnuferlinu áfram.

- 3.3.2** (4) Fótþáttur

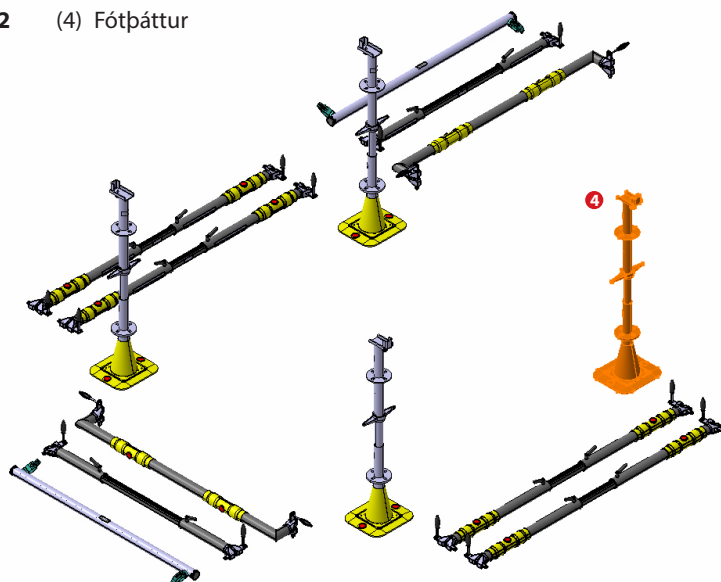

### 3.3.4

Settu fjóra fótþættina fyrir utan þverbitana (83 30 5 A22 6C7). Settu þá síðan í þverbitastoðirnar og láttu standa.



**Þegar festing þverbitastoðar (83 30 5 A34 DE6\_B) fer fram við þverbita skal ganga úr skugga um að láspinninn sitji rétt.**


### 3.3.5

Tengdu stangirnar fjórar 1 (83 30 5 A34 DE6\_C) (langar hliðar, 2x á hlið) við hringplöturnar á stálstoðinni í röri og hringplöturnar á þverbitastoðinni (83 30 5 A34 DE6\_B) við fótþættina (83 30 5 A34 DE6\_A).

**Mikilvægt: Samstilltu hringplötuna við stálstoðina til samsetningar.**

Þegar þú festir skaltu losa lásstangirnar fyrirfram þannig að samsetning með lengdastillingu og lásfleyg virki. Komdu lásfleygnum fyrir þannig að hann sitji rétt. Lyftu tjakknum hægt þar til standþættir standa með traustum hætti. Sláðu lásfleygana í með hamri. Hertu síðan klemmurnar á stöng 1 (83 30 5 A34 DE6\_C).




### 3.3.4

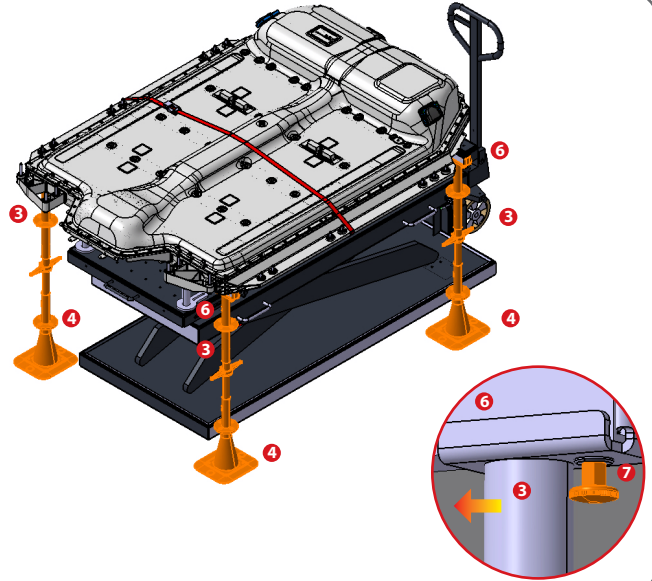

- (3) Þverbitastoð
- (4) Fótþáttur
- (6) Þverstöng
- (7) Láspinni

### 3.3.5


- (5) Lásstöng
- (8) Stöng 1
- (9) Hringplata fyrir stálstoð í röri
- (10) Hringplata fyrir þverbitastoð
- (11) Lásfleygur

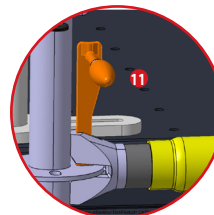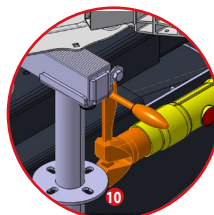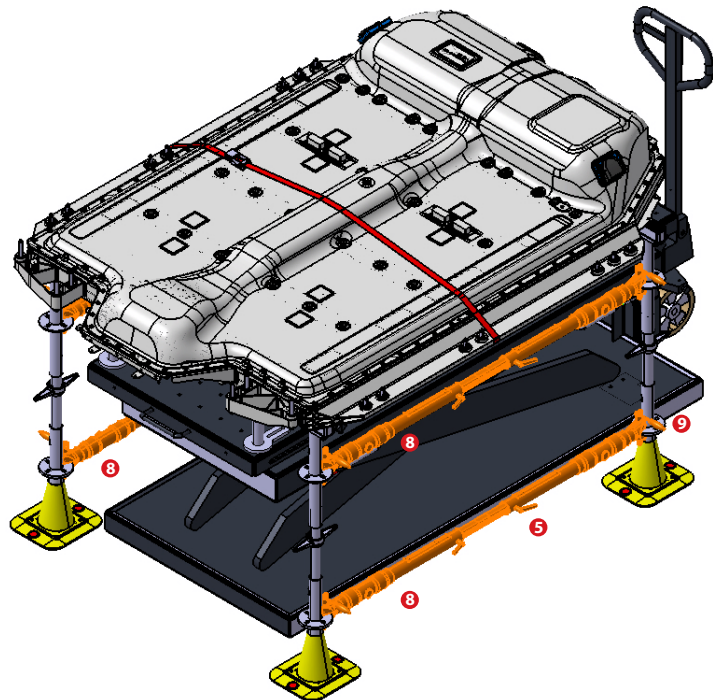

## 3.3 Notkun hafin og örugg meðhöndlun

### 3.3.6

- (10) Hringplata fyrir þverbitastoð
- (12) Skreppuól
- (13) Hornstöng

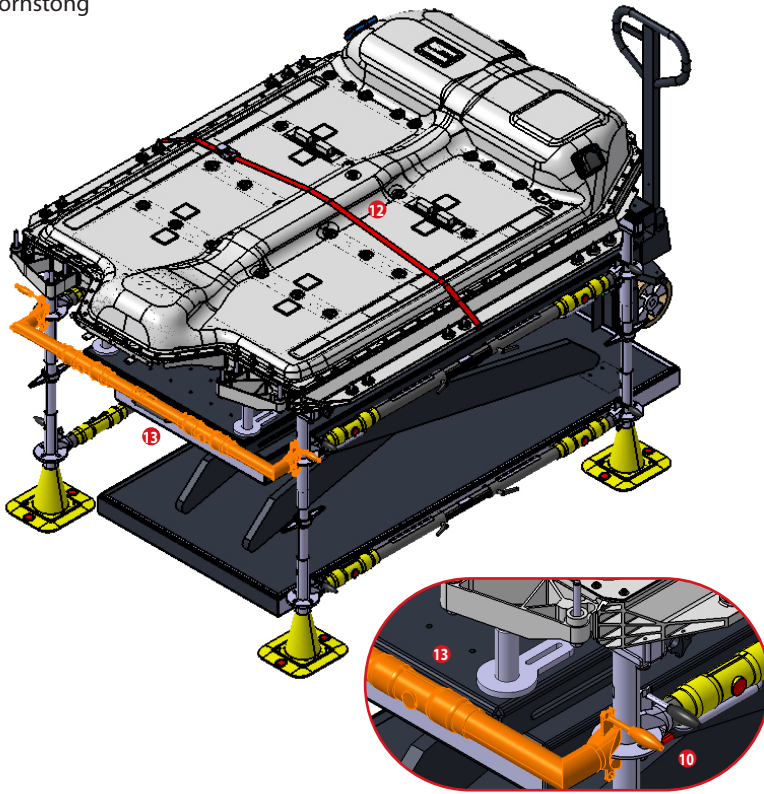

### 3.3.6

Tengdu hornstöngina (83 30 5 A34 DE6) að framan við hringplöturnar á þverbitastoðinni (83 30 5 A34 DE6\_B).



**Ekki gleyma hamrinum.**



Fjarlægðu síðan skreppuólina sem festir háspennu rafhlöðu við tjakkinn.

### 3.3.7

Til að fjarlægja miðþverbitann, lækkaðu tjakkinn hægt og rólega þar til það er bil undir þverbitunum að utan (83 30 5 A22 6C7) og stoðfótunum (81 22 2 294 519).

### 3.3.7

- (14) Stoðfótur
- (15) Fríbil
- (16) Miðþverbiti

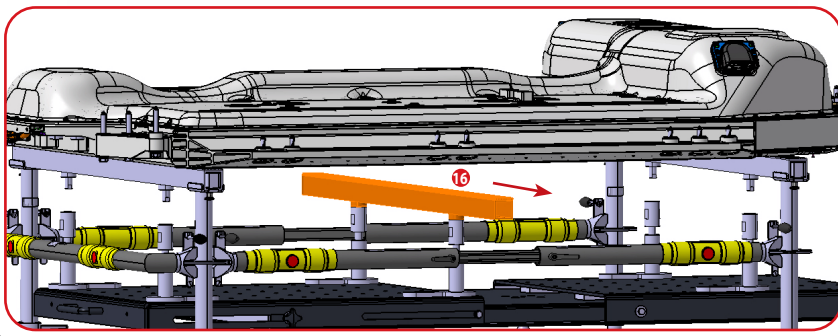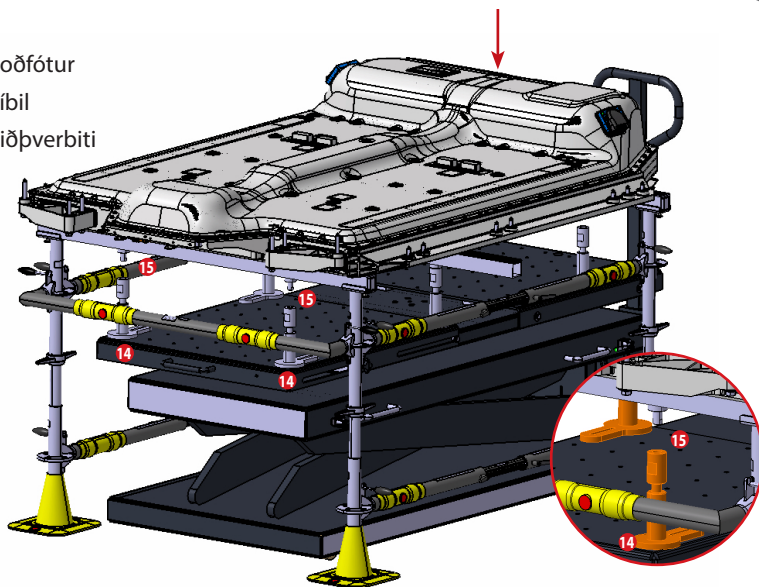

### 3.3.8

Notaðu skreppuólina til að festa háspennu rafhlöðu við þverbitana (83 30 5 A22 6C7).



**Ekki herða skreppuólina of mikið. Að herða ólína of mikið gæti skemmt eða aflagað tækið eða byrðina.**

### 3.3.9



Togaðu tjakinn hægt undan háspennu rafhlöðunni.

### 3.3.10


Festu eina af tveimur stöngum 2 (83 30 5 A34 DE6\_D) undir hornstönginni (83 30 5 A34 DE6) við hringplöturnar á stálstoð í röri (83 30 5 A34 DE6\_A) og festu með hamri.

### 3.3.8

(12) Skreppuól

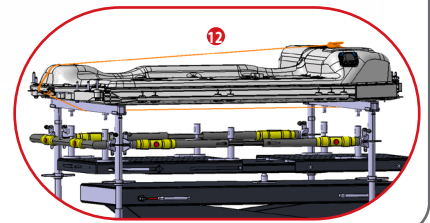
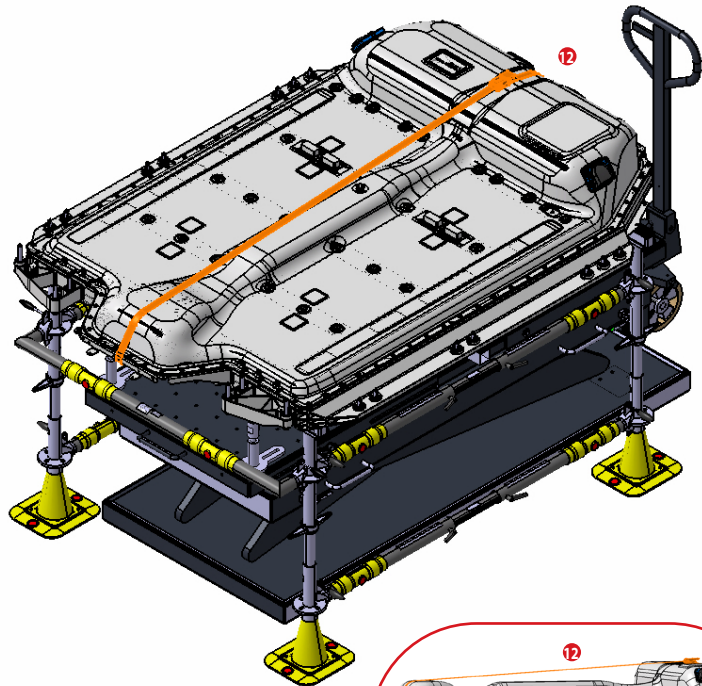


### 3.3.9

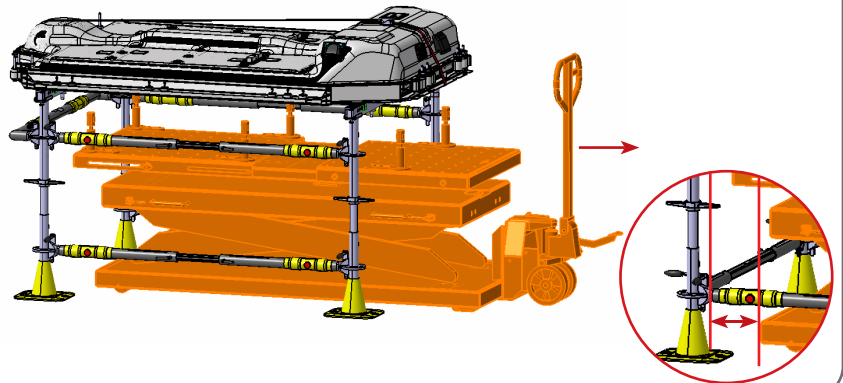

### 3.3.10


(9) Hringplata fyrir stálstoð í röri  
(13) Hornstöng  
(17) Stöng 2

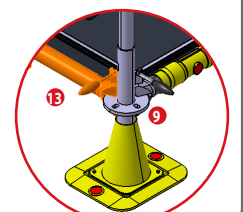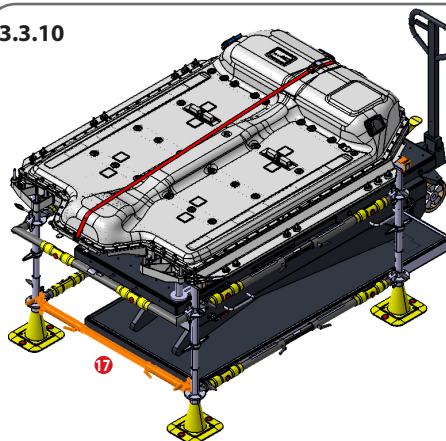



## 3.3 Notkun hafin og örugg meðhöndlun

3.3.11

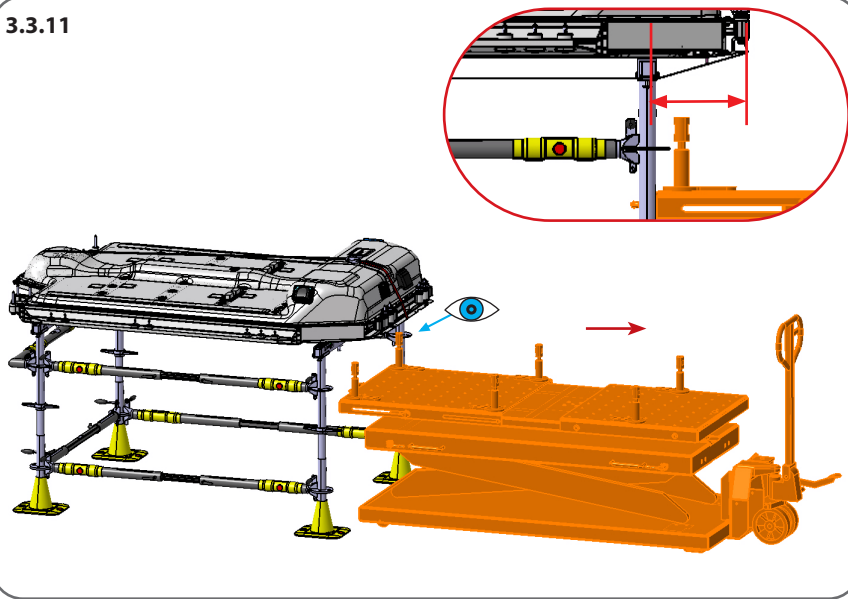

3.3.11

Til að festa byrðina skal draga tjakkinn hægt og örugglega út en ekki að fullu undan rafhlöðunni.

Fylgstu vel með árekstrarpunktum og færslustefnu! Stöðvaðu ferlið strax ef árekstur eða viðnám á sér stað.



**Fæturnir verða alltaf að vera lóðréttir.**


3.3.12

Festu seinni stöngina 2 (83 30 5 A34 DE6\_D) neðst á hringplöturnar á stálstoð í röri (83 30 5 A34 DE6\_A) og hafði klemmustangirnar opnar.



**Aldrei vinna undir byrði án viðbótaraðferða til að tryggja hana.**

3.3.12

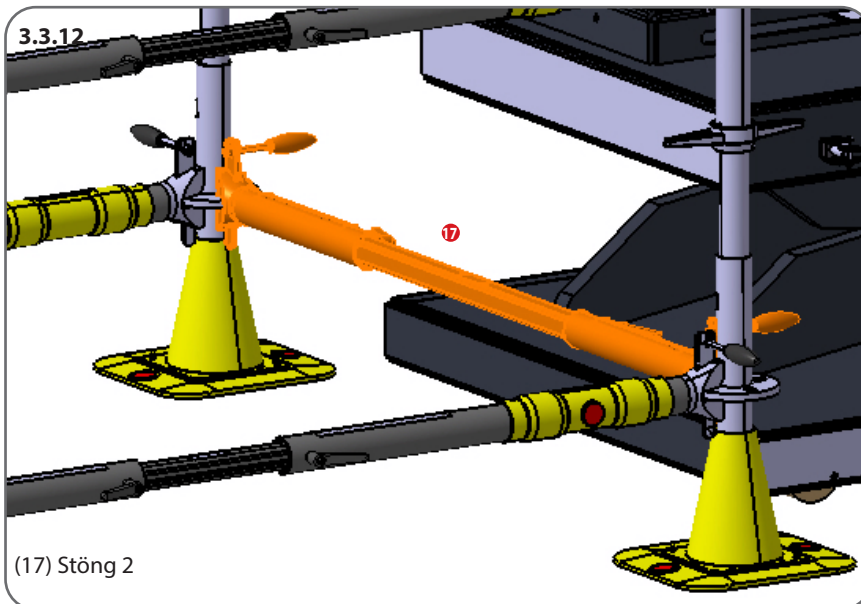


(17) Stöng 2

3.3.13

Nú ætti að vera hægt að lyfta tjakkinum alveg þannig að hina hallastöngina (83 30 5 A34 DE6) sé hægt að setja á hringplötu þverbitastoðar (83 30 5 A34 DE6\_B). Festu lásfleyga með hamri og hertu með lásstöngum.

Að lokum, athugaðu aftur hvort háspennu rafhlaðan sé tryggileg á stoðinni og að stöðugleiki hennar hafi ekki verið í hættu af fólki eða hlutum. Komdu síðan fyrir tveimur skástöngum með flýtiklemmum.

3.3.13

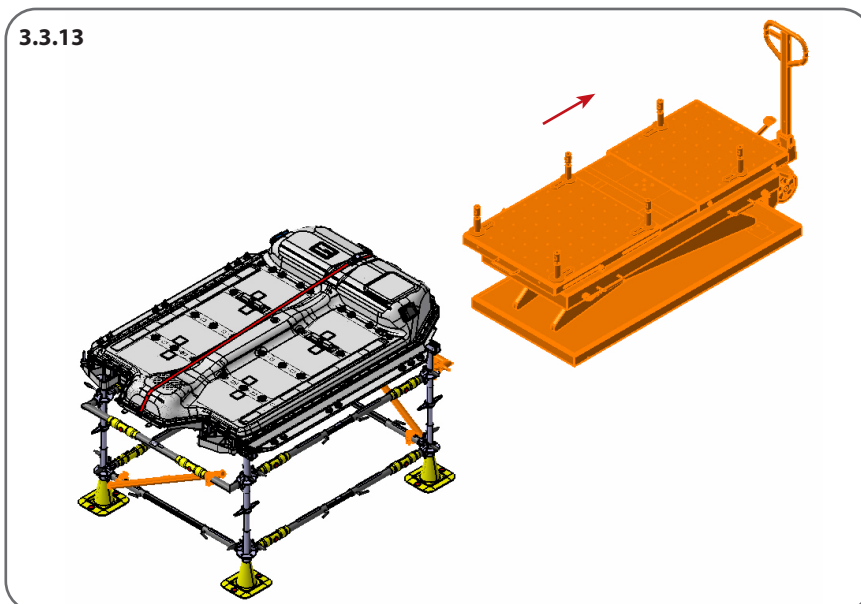

## 3.4 Sundurhlutun

### 3.4.1

Stoðfætur að utan (81 22 2 294 519) verða að vera lausir frá tjakkinum á meðan þeir miðju tveir eru festir fast við hann.

Fjarlægðu skástangir með flýtiklemmum og fjarlægðu fremri hallastöng (83 30 5 A34 DE6) af hringplötum fyrir þverbitastoðir (83 30 5 A34 DE6\_B) með því að losa lásfleyga og nota hamar ef þörf krefur.


### 3.4.2

Til að tryggja byrðinu ýtirðu nú tjakkinum undir framhlið rafhlöðunnar.



### 3.4.3

Fjarlægðu stöngina 2 (83 30 5 A34 DE6\_D) af hringplötunum á stálstoð í röri (83 30 5 A34 DE6\_A) með því að losa lásfleygana og nota hamar ef þörf krefur.

- 3.4.1 (18) Stoðfótur, laus  
(19) Stoðfótur, fastur

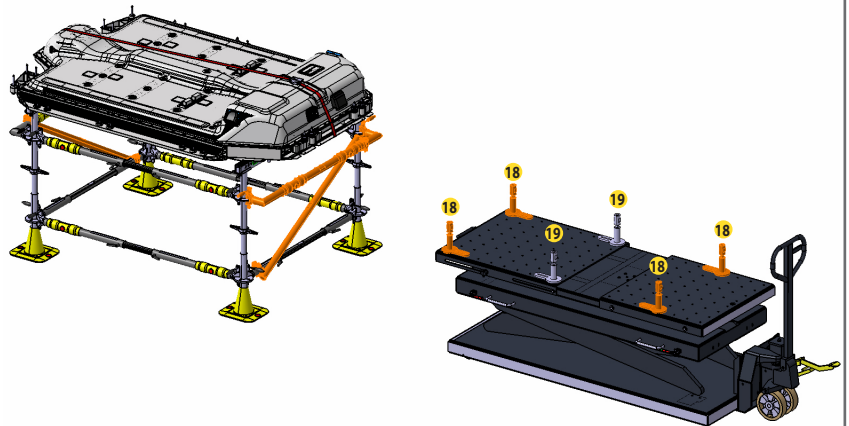


### 3.4.2

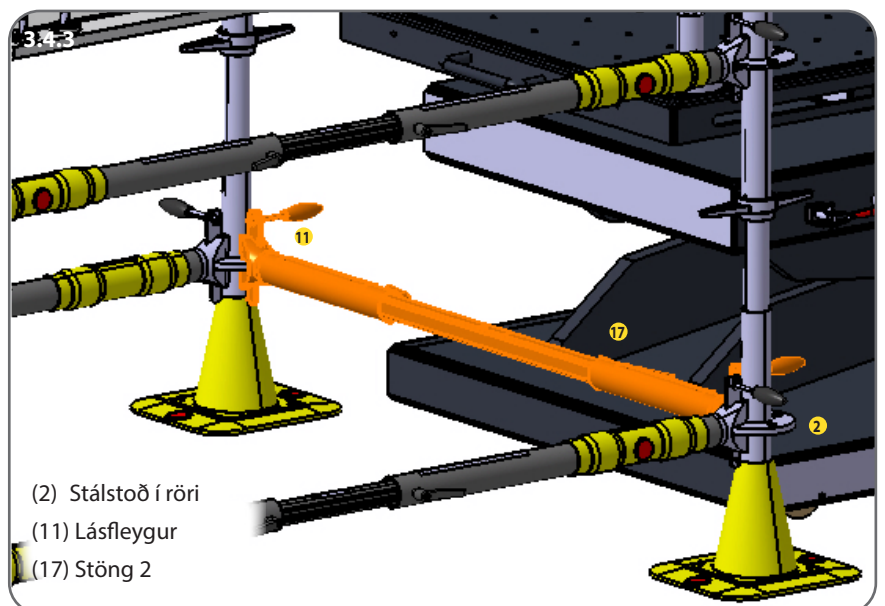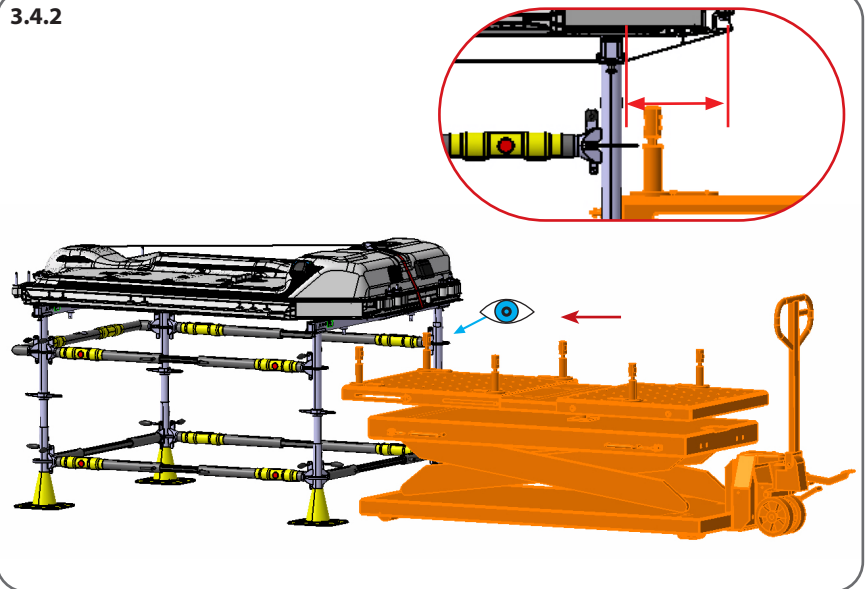

- (2) Stálstoð í röri  
(11) Lásfleygur  
(17) Stöng 2

## 3.4 Sundurhlutun

3.4.4

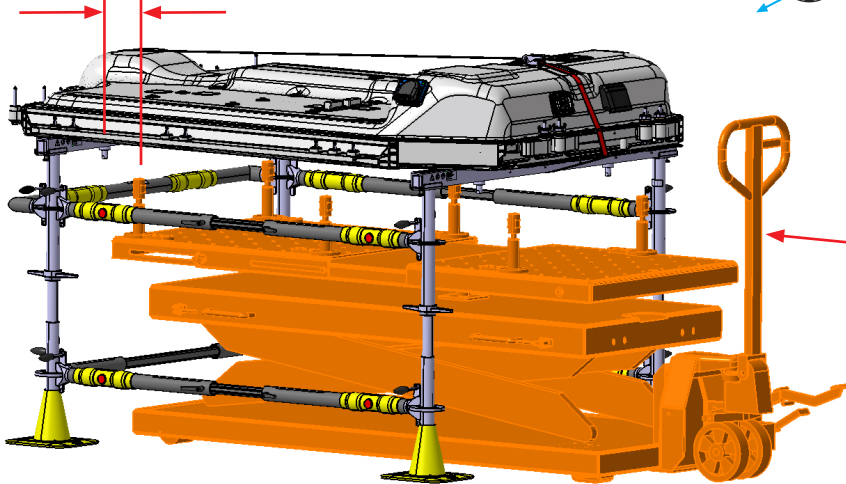

3.4.4

Ýttu tjakkinum undir háspennu rafhlöðu hægt og örugglega en ekki alveg.

Fylgstu vel með árekstrarpunktum og færslustefnu! Stöðvaðu ferlið strax ef árekstur eða viðnám á sér stað.


3.4.5

Losaðu lásfleyga, með hamri ef þörf krefur, og fjarlægðu aðra stöng 2 (83 30 5 A34 DE6\_D) af hringplötu stálstoðar (83 30 5 A34 DE6\_A).


3.4.6

Ýttu síðan tjakkinum rólega þar til hann er undir þverbítanum að framan (83 30 5 A22 6C7).

3.4.5 (17) Stöng 2

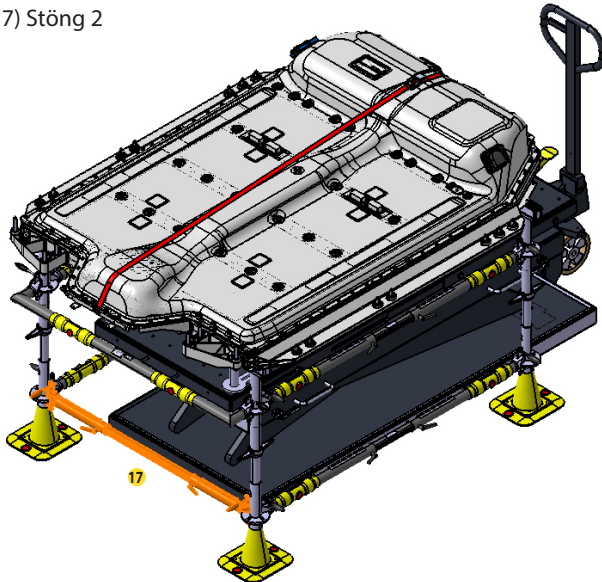

3.4.5

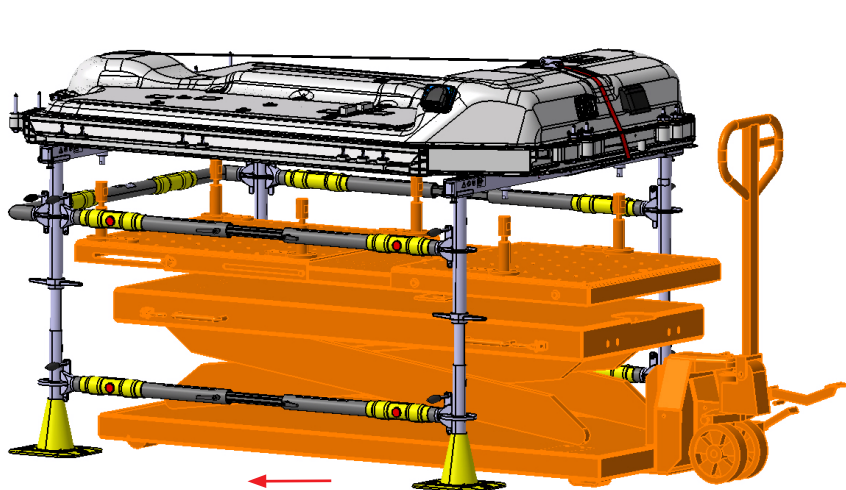



### 3.4.7

Festu langa þverbitann (83 30 5 A22 6C7) við miðstoðfæturla (81 22 2 294 519).


### 3.4.8

Settu ytri stoðfætur (81 22 2 294 519) á stoðir þverbitanna. Fótunum er haldið í stöðu með innbyggðum seglum.


### 3.4.9

Fjarlægðu skreppuólina af háspennu rafhlöðunni.


### 3.4.7 (16) Miðþverbiti

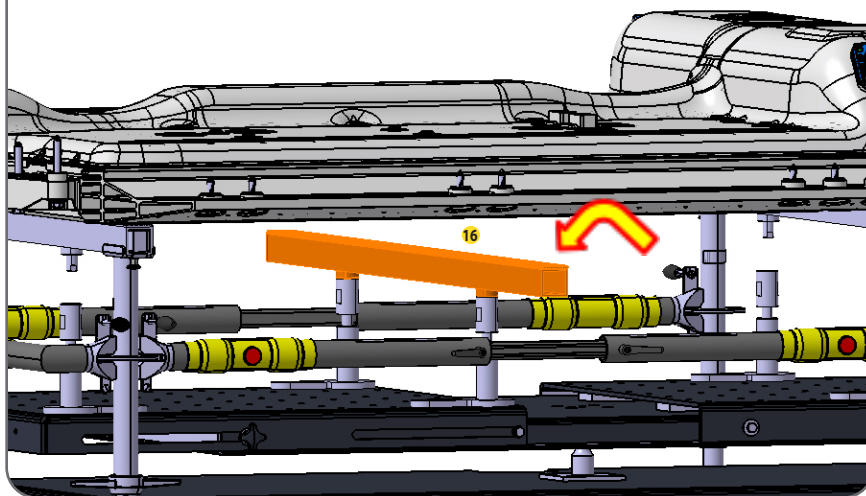

### 3.4.8 (14) Stoðfótur

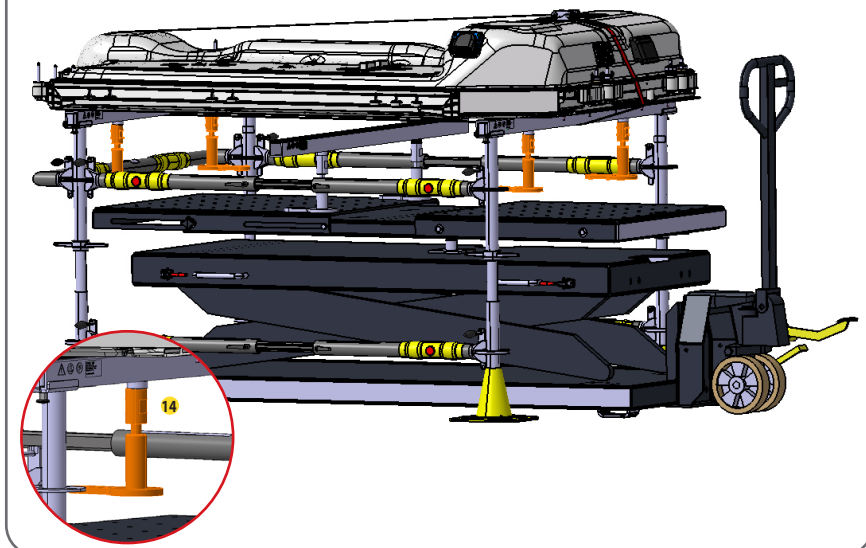


### 3.4.9 (12) Skreppuól

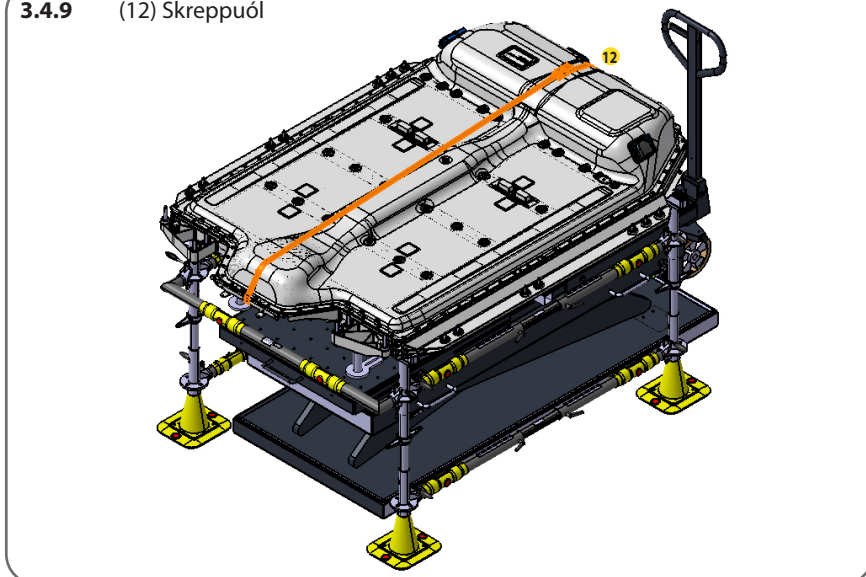

## 3.4 Sundurhlutun

3.4.10

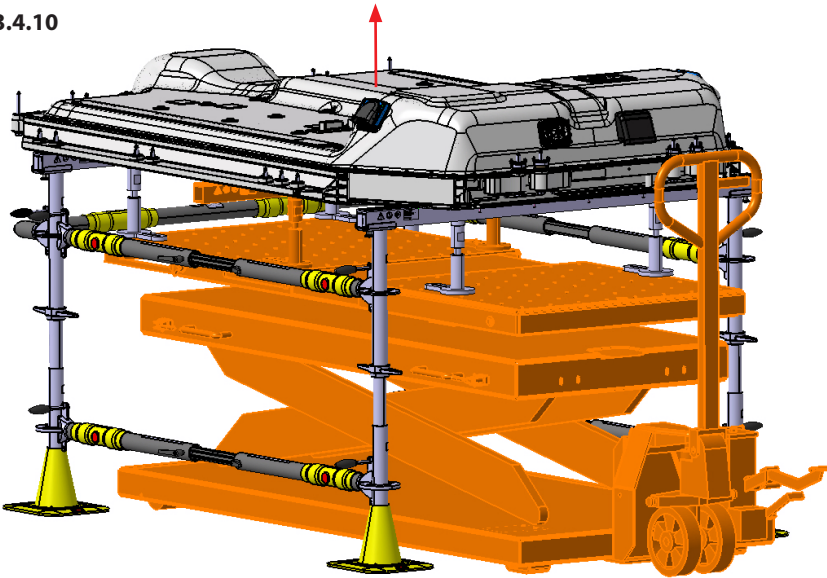

3.4.10

Lyftu tjakkinum hægt upp þar til meira rými er til að stilla ytri stoðfætur (81 22 2 294 519).


3.4.11

Stilltu síðan stoðfætuna með gatamynstri tjakksins. Til að koma í veg fyrir að fæturnir snúist aftur skaltu skrúfa sexhyrndu skrúfurnar í og herða þær létt með höndunum.


3.4.12

Lyftu tjakkinum hægt upp þar til hann snertir stoðfætuna (81 22 2 294 519).

3.4.11

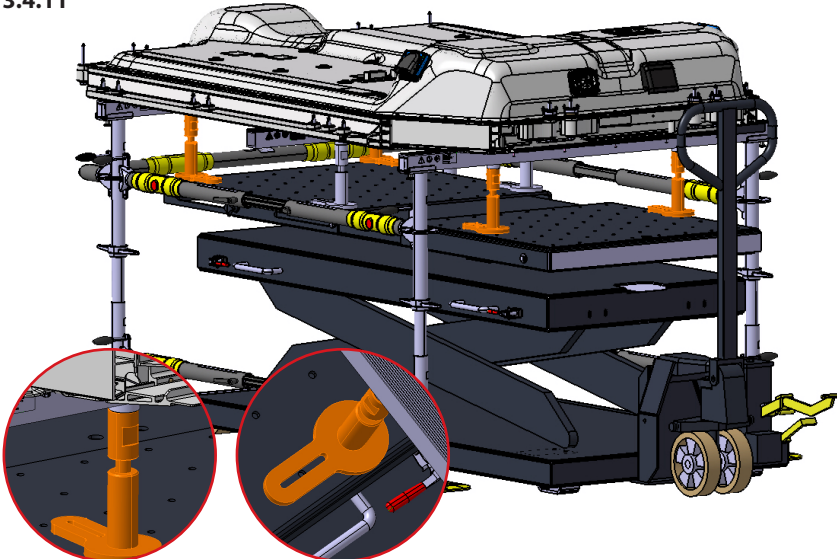

3.4.12

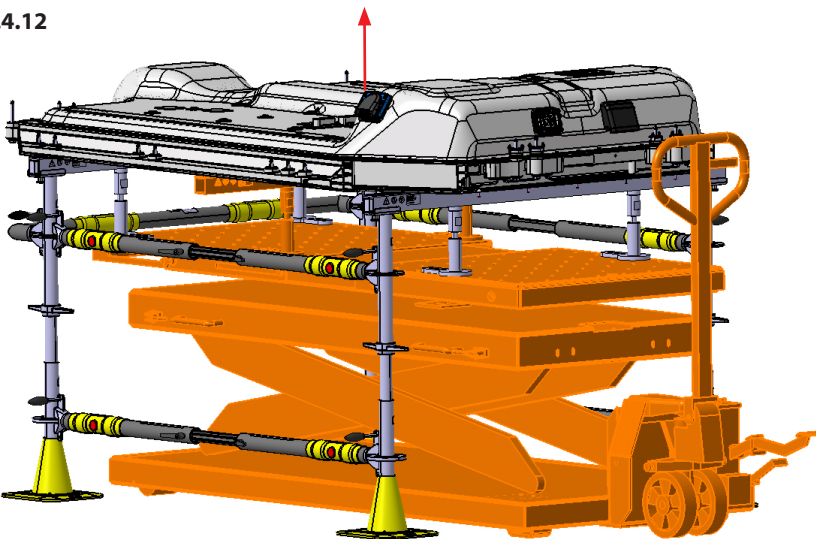

### 3.4.13

Hertu sexhyrndu skrúfurnar í höndunum með viðeigandi verkfæri.

### 3.4.14

Festu háspennu rafhlöðu við tjakinn með skreppuólina þvert á það.




**Ekki herða skreppuólina of mikið. Að herða óluna of mikið gæti skemmt eða aflagað tækið eða byrðina.**


### 3.4.15

Fjarlægðu stangirnar fjórar 1 (83 30 5 A34 DE6\_C) og hornstöngina (83 30 5 A34 DE6) af fótþáttunum með því að losa lásfleygana. Notaðu hamar til að losa ef þörf krefur.


### 3.4.13

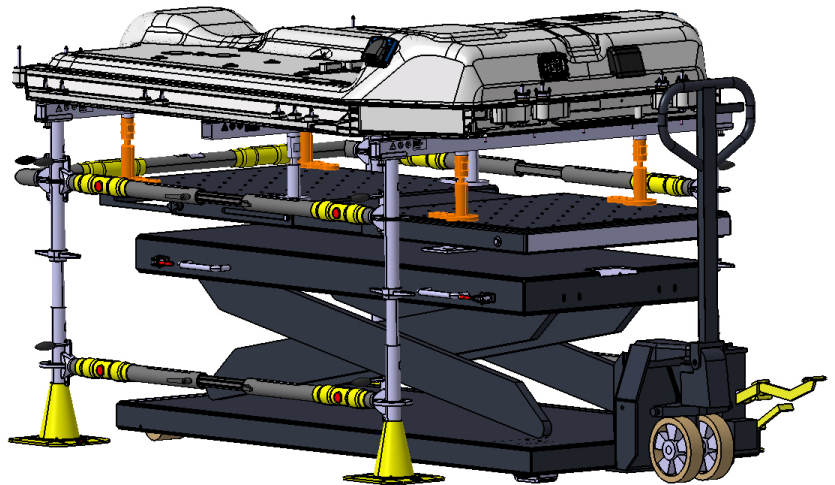

### 3.4.14

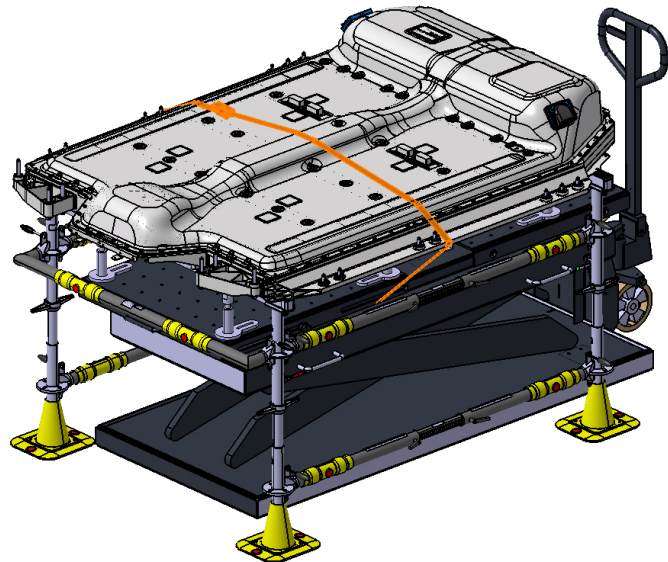


- 3.4.15 (4) Fótþáttur  
(8) Stöng 1  
(13) Hornstöng

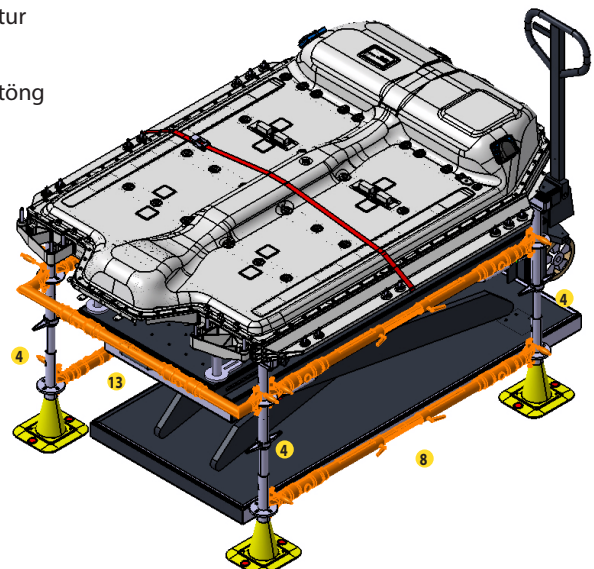

## 3.4 Sundurhlutun

- 3.4.16** (1) Fótur  
(3) Þverbitastoð

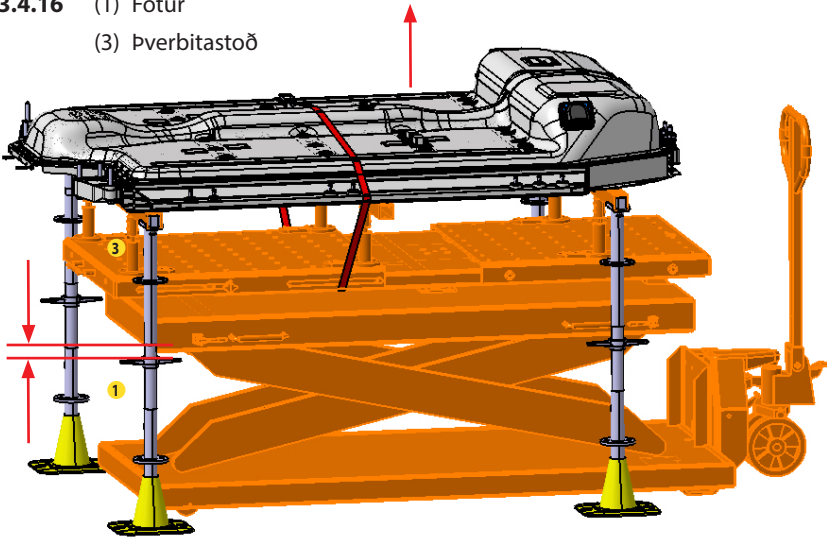

### 3.4.16

Lyftu tjakkinum hægt upp þar til það er bil á milli fótanna með innbyggðum stálstoðum í röri (83 30 5 A34 DE6\_A) og þverbitastoðunum (83 30 5 A34 DE6\_B).


### 3.4.17

Notaðu láspinnann á þverbitastoðinni (83 30 5 A34 DE6\_B) til að fjarlægja fótrætti úr þverbitunum (83 30 5 A22 6C7).

### 3.4.18


Tjakkurinn með háspennu rafhlöðu festa við hann er nú tilbúinn fyrir frekari flutning.

### 3.4.17

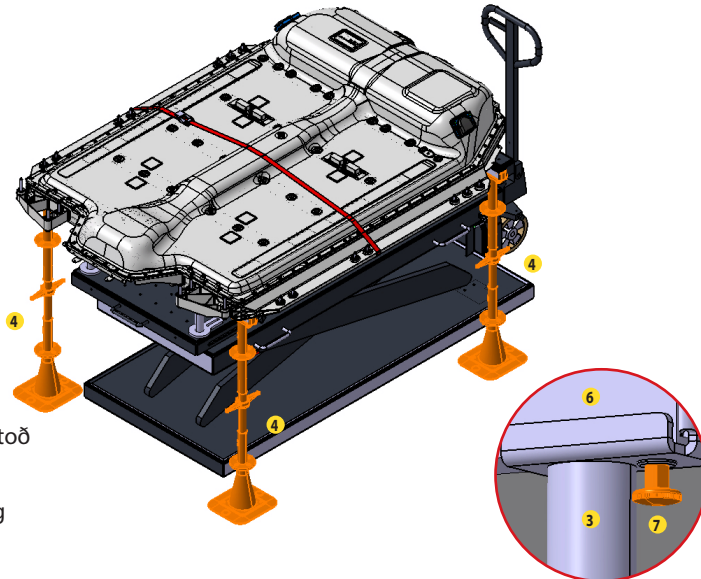


- (3) Þverbitastoð  
(4) Fótrætti  
(6) Þverstöng  
(7) Láspinni

### 3.4.18

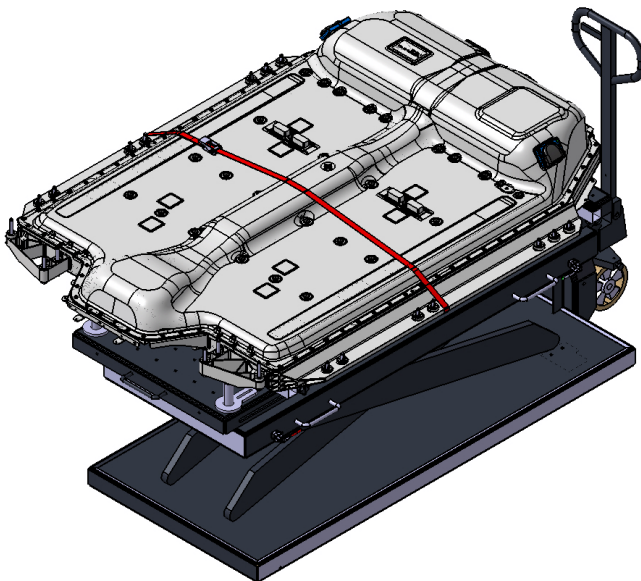



### 3.5 Lokið við notkun og geymsla tækis

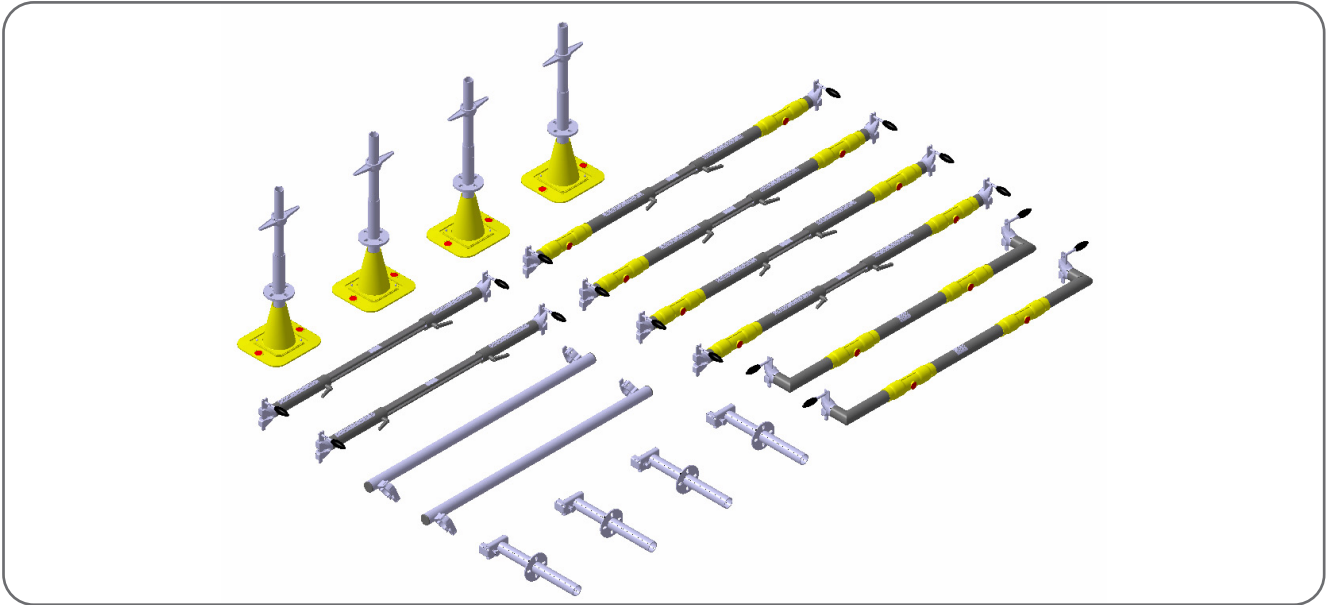

**Kannaðu tækið hvað skemmdir varðar fyrir og eftir hverja vinnslu.**



**Geymdu tækið á þeim stað sem það er ætlað.**



**Geymdu tækið alltaf þar sem það er þurrt og öruggt. Forðastu mengun. Hreinsaðu tækið fyrir geymslu þess.**

## 4.1 Reglubundin skoðun og viðhald



Skoðanir mega aðeins fara fram af hæfu starfsfólki. Tækið verður að skoða að minnsta kosti einu sinni á ári. Ef tækið er notað oftari verða bilin milli skoðana að vera styttri. Skoðanirnar eru sjónrænar og virkni-prófanir þar sem ástand íhluta er skoðað með tilliti til skemmda, slits, tæringar eða annarra breytinga og öryggisbúnaður er athugaður til að ganga úr skugga um að hann sé heill og skilvirkur.



Viðgerð má aðeins framkvæma af framleiðanda eða einstaklingum sem hafa leyfi frá framleiðanda.



Gerðu við yfirborðsskemmdir til að koma í veg fyrir tæringu. Hreinsaðu tækið á sex mánaða fresti eða þegar þörf krefur ef það er mjög mengað.



Stjórnandinn verður að skipuleggja eftirlitið.

## 4.2 Bilanaleit

Bilun	Vandamál	Úrlausn	Kafli
Ekki hægt að setja á þverbita	Menguð stoð	Hreinsa stoð	
Ekki hægt að setja á þverbita	Rangir þverbitar	Athuga þverbita	
Rafhlaða passar ekki á stoðina	Röng rafhlaða	Gögn um rafhlöðu	
Rafhlaða passar ekki á stoðina	Fríbil ekki rétt stillt	Athuga stillingu fríbils og endursamstillu stoð	
Rafhlaða/stoð óstöðug.	Ekki uppsett í samræmi við forskrift	Fjarlægðu byrði, losaðu lásstangir, athugaðu stillingu og endurstilltu stoð.	

## 5.1 Förgun



**Farga skal tækjum og vélum og íhlutum tækja og véla í samræmi við lög, reglugerðir og önnur ákvæði þess lands þar sem þau eru notuð.**

Við mælum með því að nota viðurkennd, sérhæfð fyrirtæki til förgunar.



Einingarnar og íhlutirnir hafa verið þróaðir til að vera umhverfisvænir og endurvinnanlegir. Þessa hluta verður að flytja á viðurkenndan förgunarstað í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins 2002/96/EB.



Framleiðandinn getur ekki lofað að taka aftur einingar og íhluti rafbúnaðar, allan rafbúnað eða rafhlöður án endurgjalds.

