


83 30 5 A34 DE6

DA

Støtte



Oversat fra den originale brugsanvisning

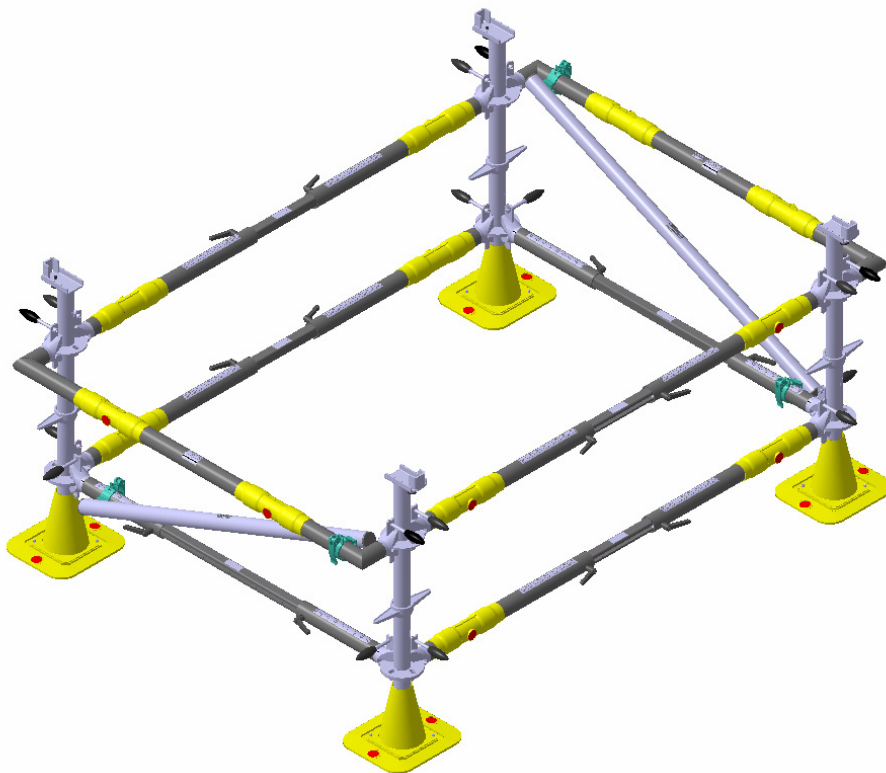

Hersteller / Manufacturer:

CON 4 TOOLS GmbH
Turnstraße 11
42289 Wuppertal
Germany

www.con4tools.de
office@con4tools.de

1.	Sikkerhed	
1.1	Generelle henvisninger	4
1.2	Forklaring til piktogrammer	5
1.3	Mærkninger	6
1.4	Leveringsomfang	7
1.5	Sikkerhedsanvisninger	8
2.	Tekniske data	
2.1	Driftsbetingelser	10
2.2	Tekniske data	10
3.	Brug	
3.1	Tilsigtet brug	11
3.2	Principper for håndtering af værktøjet	12
3.3	Ibrugtagning og sikker håndtering	13
3.4	Demontering	19
3.5	Afslut arbejdsprocessen, og opbevar værktøjet	25
4.	Vedligeholdelse	
4.1	Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse	26
4.2	Fejlafhjælpning	26
5.	Service	
5.1	Bortskaffelse	27

1.1 Generelle henvisninger

Aktuel teknisk niveau

Dette værktøj opfylder det aktuelle tekniske niveau. For at apparatet skal fungere sikkert, er det nødvendigt med en fagligt korrekt og sikkerhedsbevidst betjening.

Tekniske ændringer

Af hensyn til kvalitetssikring forbeholder vi os ret til at foretage ubegrænsede tekniske ændringer som følge af teknologiske fremskridt og produktforbedringer uden yderligere varsel.



Læs brugsanvisningen

Før værktøjet tages i brug, skal brugsanvisningen læses omhyggeligt og forstås. Denne vejledning skal altid være tilgængelig på det sted, hvor produktet anvendes.

Handling

Alle handlinger, der er nødvendige for korrekt drift, er beskrevet i brugsanvisningen. Der må ikke anvendes andre arbejdsmetoder end dem, der er godkendt af producenten.

Fejl

Hvis der opstår fejl, må kun de fejl afhjælpes selvstændigt, hvis afhjælpning er beskrevet i overensstemmelse hermed.

Garanti

Producenten overtager ikke ansvaret for skader, som opstår på grund af ukorrekt reparation eller brug af fremmede reservedele. Batterier, der lækker eller er døde, udgør ikke en defekt ved produktet.

Garantien dækker ikke skader på apparatet, der skyldes forkert betjening af værktøjet.

Omgivelser

Sørg for, at værktøjet bruges i et arbejdsområde, der er fri for ætsende væsker, fedt og olie.

➔ 6.3 Overensstemmelseserklæring

Værktøjet er blevet testet og fremstillet i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau.



Fare for skader på værktøjet

Værktøjet må kun anvendes inden for rammerne af den tilsigtede brug. Enhver form for misbrug eller anden brug af værktøjet er udtrykkeligt forbudt. Sørg for, at du og dine medarbejdere håndterer værktøjet korrekt.



Fare for personskade

Ud over brugsanvisningen og de gældende bestemmelser om forebyggelse af ulykker, der er gældende i anvendelseslandet og på anvendelsesstedet, skal også de generelle (anerkendte) regler for sikkert og professionelt arbejde overholdes.

Fagpersonale
















Kun uddannet og instrueret personale er bemyndiget til at udføre reparation / vedligeholdelse af de respektive køretøjer og køretøjskomponenter.

Desuden har disse medarbejdere påviseligt deltaget i videreuddannelse, der specifikt kvalificerer dem til det arbejde, der skal udføres med værktøjet.


1.2 Forklaring til piktogrammer

I denne brugsanvisning er nogle afsnit markeret med internationalt kendte advarselsskilte, fareadvarsler og generelle påbudsskilte.

De enkelte piktogrammer forklares efterfølgende. Følg alle oplysninger og sikkerhedsregler.

	Husk at læse brugsanvisningen		NB! Generel farekilde		Retningsgivende pil
	Vær opmærksom på generelle henvisninger		NB! Fare for at få hænderne i klemme		Drej med uret
	Bær sikkerhedshandsker		NB! Svævende last		Drej mod uret
	Bær sikkerhedssko		Vær opmærksom på...	XX Nm	Vær opmærksom på drejningsmomentet
	Bær hjelm		Pile til tydeliggørelse af sammentrykningen		
	Forbud! Ingen tung last		For yderligere oplysninger, se kapitel ...		

1.3 Mærkninger

A **Abstützung**
B **83 30 5 A34 DE6** 
C Serien-Nr.: XXX , KW: XX/XX
D Min.Tragfähigkeit: 55 kg
E Max.Tragfähigkeit: 1000 kg
F Eigengewicht: 88,6 kg
G CON 4 TOOLS GmbH
 Turnstraße 11, 42289 Wuppertal, Germany
H Nur verwenden mit
 83 30 5 A22 6C7

I



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID XXXXXXXXXX

A Producentmærkning

B Artikelnummer hovedgruppe

C Seriennummer/produktionsdato

D Min. nominel last

E Maks. nominel last

F Egenvægt

G Producentadresse

H Anvisning

I Typecertifikat

J











Max. Traglast 1.000 kg

K




Achtung!

- Ausschließlich auf ebenem befestigtem Untergrund benutzen
- Ordnungsgemäßen Sitz der Verbindungselemente sicherstellen
- Schnellspanner der Längenausgleiche festziehen

J Mærkning piktogrammer og nominel last

K Mærkning anvendelsesinformation

1.4 Leveringsomfang

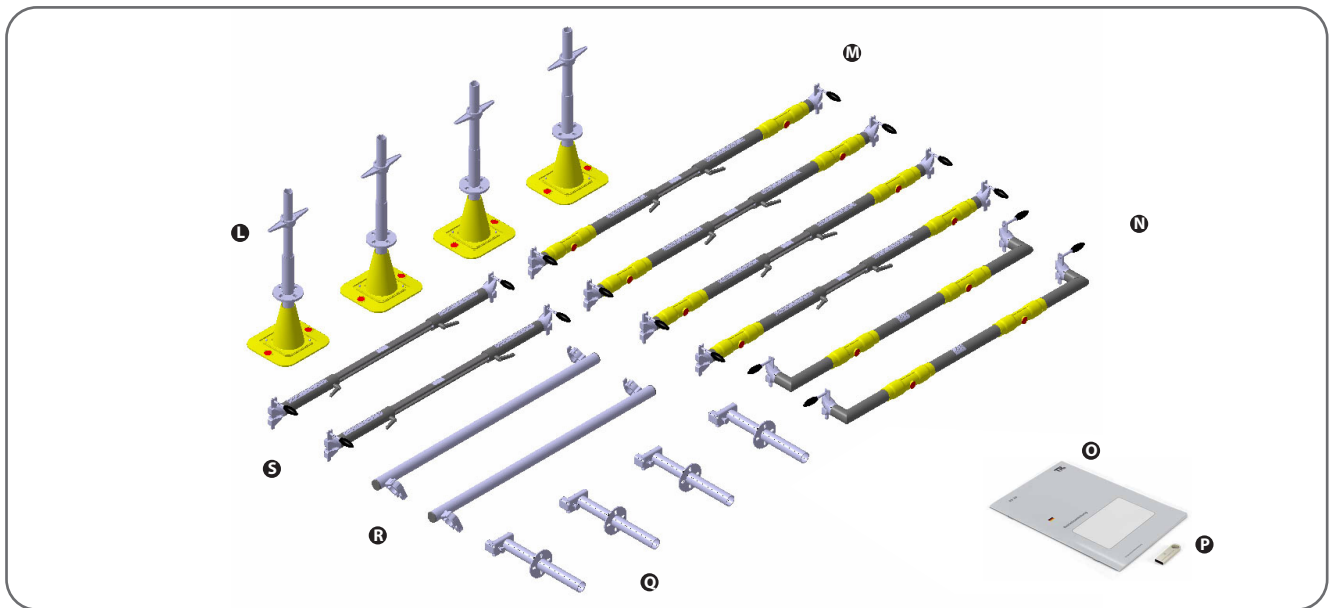

L (4x) Fod med integreret stålrørsstøtte
(83 30 5 A34 DE6_A)

M (4x) Afstivning 1 (83 30 5 A34 DE6_C)

N (2x) Vinkelafstivning (med typeskilt og typeattest)

O (2x) Brugsanvisning (DE, GB)

P USB-nøgle med brugsanvisningens sprogversioner

Q (4x) Traversholder

(83 30 5 A34 DE6_B)

R (2x) Diagonal afstivning (83 30 5 A34 DE6_E)

S (2x) Afstivning 2 (83 30 5 A34 DE6_D)

1.5 Sikkerhedsanvisninger



Værktøjet er kun godkendt til den anvendelse, som producenten har tiltænkt det.

Værktøjet må kun anvendes til de aktiviteter, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Værktøjet må aldrig bruges til andre formål. I tilfælde af forkert brug er sikkerheden ikke længere garanteret. Kun et højspændingsbatteri, der er godkendt af BMW, må placeres i værktøjet. Den angivne nominelle last på 1.000 kg må ikke overskrides.



FORSIGTIG

**Risiko for materielle skader og personska-
de på grund af forkert tilbehør**

Hvis der ikke anvendes originalt værktøj eller tilbehør, er der en høj sikkerhedsrisiko. Der må kun anvendes originalt tilbehør og tilbehør, der er godkendt af BMW (se BMW reparationsvejledning).

Der må ikke foretages ændringer på værktøjet. Producenten påtager sig intet ansvar for modifikationer eller ændringer af værktøjet og heller ikke for deraf følgende materielle skader eller personskader.



FORSIGTIG

**Risiko for materielle skader og personska-
de**

Sikkerhedsanvisningerne skal læses og forstås før reparationen.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan det føre til alvorlige fysiske skader.



Bær sikkerhedssko (ifølge ISO 20345, S2).



Bær sikkerhedshandsker for at undgå snitsår.



Bær hjelm for at beskytte dig mod nedfaldende genstande.



Risiko for klemning og alvorlige personskader.

Placer hænder og fødder således, at der ikke er risiko for klemning.

Dette gælder specielt ved sænkning af last.



FORSIGTIG

Fare pga. svævende last

Sæt først højspændingsbatteriet ned, når værktøjet er korrekt monteret og justeret.

Opsæt kun på et rent, tørt, jævnt og fast underlag. Værktøjet må ikke forskydes eller vrides under last eller være under spænding.

Der må ikke arbejdes under den løftede last, medmindre den er sikret med passende midler.



FORBUD

Brug ikke for tung last.

Værktøjet må kun anvendes med den maksimalt tilladte last på 1.000 kg.

Sørg for, at værktøjet kun anvendes med laster, der er godkendt af BMW.



Hvis der er unormaliteter, må værktøjet ikke anvendes.

Henvend dig venligst til serviceafdelingen (➡ 5.2).



FORSIGTIG

Risiko for materielle skader og personskade

Det er forbudt for ufaglært eller ikke-instrueret personale at betjene værktøjet. Værktøjet må ikke udlånes til ufaglært personale.

Sørg for, at værktøjet kun betjenes af faglært eller instrueret personale.



Sørg for, at brugsanvisningen stilles til rådighed for driftspersonalet.

Denne brugsanvisning skal læses omhyggeligt og forstås af enhver operatør før første brug. Denne brugsanvisning skal altid være tilgængelig på det sted, hvor produktet anvendes.



Følg BMW AG's reparationsvejledning. Henvisninger til reparationsvejledninger skal overholdes uden begrænsning.



Overhold de bestemmelser om forebyggelse af ulykker, der er gældende i de respektive lande.

Ud over brugsanvisningen, de gældende bestemmelser om forebyggelse af ulykker, der er gældende i anvendelseslandet og på anvendelsesstedet, skal også de generelle anerkendte regler for sikkert og professionelt arbejde overholdes.



Se typeskiltet og etiketterne på værktøjet. Før hver brug skal værktøjet inkl. etiketter kontrolleres visuelt. Kast eller tab aldrig værktøjet.



Undgå at støde ind i forhindringer, når du løfter og sænker lasten.






Det er forbudt at transportere personer med løftebordet eller at klatre op på den understøttede last.

2.1 Tekniske specifikationer

Artikelnummer	83 30 5 A34 DE6
Vægt	88,6 kg
Min. nominel last	55 kg
Maks. nominel last	1.000 kg
Mål (B x H x D) i mm	Ca. 1.750 x 840 - 985 x 1.253,5
Temperatur	-20 °C til +60 °C / -4 °F til 140 °F

2.2 Tekniske data

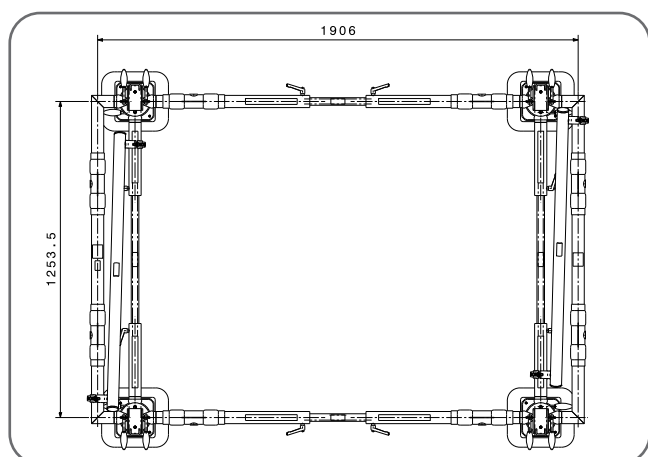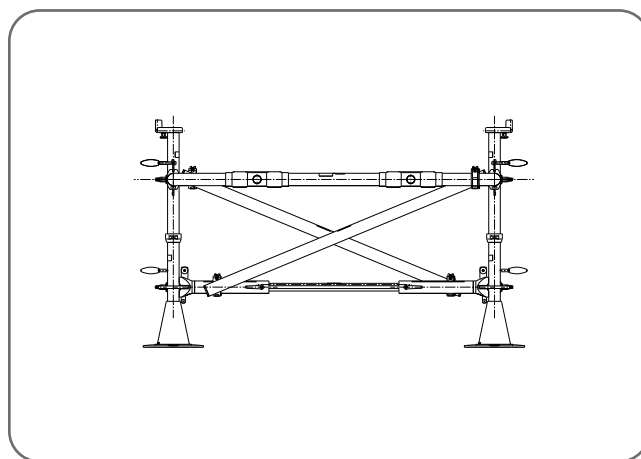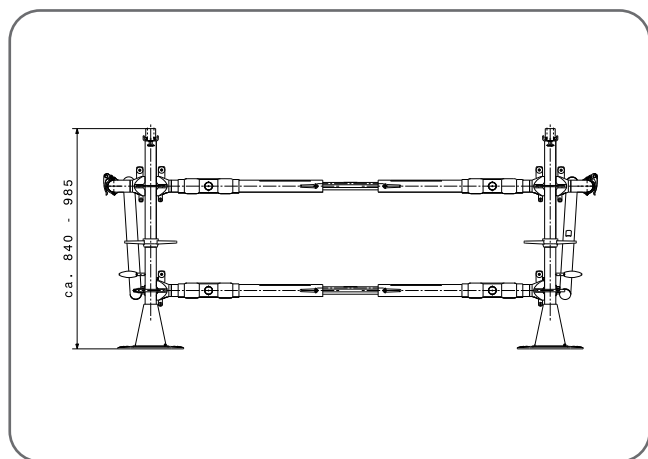

Bredde: 1.906 mm
Højde: 840 - 985 mm
Dybde: 1.253,5 mm

3.1 Tilsigtet brug

Værktøjet bruges til placering og midlertidig opbevaring af højspændingsbatterier.

Tilsigtet brug

Ifølge BMW AG's specifikationer anvendes værktøjet udelukkende til at bære en last på min. 55 kg og maks. 1.000 kg.

Ukyndig anvendelse

Bæreevnen på 1.000 kg, som er angivet på værktøjet, er den maksimale nominelle last, der kan placeres på værktøjet. Værktøjet må ikke bruges til andet.

Må kun anvendes til placering og opbevaring.

Må ikke anvendes som arbejdsbuk.



Det er forbudt at løfte eller sænke værktøjet, så længe der befinder sig personer i lastens farezone.



Det er forbudt at stå under lasten under løfte- eller sænkingsprocessen.



Det er forbudt at løsne lamellerne på traversholderne, klemkilerne og klemmehåndtagene fra afstivningerne, når de er belastet.

Ved montering af værktøjet skal det sikres, at operatøren ikke bringes i fare af selve værktøjet eller af løftebordet.

Løft/sænkning af lasten skal ske langsomt og forsigtigt.

Kontakt producenten, før værktøjet anvendes i særlige atmosfærer (høj luftfugtighed, salt, ætsende, alkalisk atmosfære).



Hvis værktøjet er defekt, skal det straks tages ud af drift.



Kun et højspændingsbatteri, der er godkendt af BMW AG, må placeres på støtten.

3.2 Principper for håndtering af værktøjet



Fare for personskade

Værktøjet skal placeres således, at der ikke er risiko for klemning.



Bæreevne

Sørg for, at den nominelle last på 1.000 kg ikke overskrides, når du bruger værktøjet. Desuden skal der påføres en belastning på mindst 55 kg.



Sikker stand

Støtten må kun anvendes på et plant, fast og vandret underlag. Gulvet skal have en passende styrke til de påførte belastninger, herunder værktøjet.



Opstillingsområde

Der skal være tilstrækkelig plads til værktøjet og den tilhørende løftevogn i opstillingsområdet. Afstande til flugt- og trafikveje samt til vendepladsen skal være tilstrækkelige. Trafikveje må ikke blokeres (i henhold til de lovbestemmelser og standarder, der gælder i det pågældende anvendelsesland). Gør installationsområdet genkendeligt.



De ansvarlige entreprenører skal udarbejde passende instruktioner for håndtering af værktøjet og stille dem til rådighed for de ansatte (brugsanvisninger).



Garanti

Producenten overtager ikke ansvaret for skader, som opstår på grund af ukorrekt reparation.



Forkert betjening af enheden, der fører til skader på apparatet, udelukker garantien.



Brug kun de medfølgende afstivninger.

3.3 Ibrugtagning og sikker brug

Særligt værktøj er påkrævet til anvendelsen:

Produktnummer:	Produktbetegnelse:
81 22 2 184 136	Mobilt løftebord
83 30 5 A16 8C6	Mobilt løftebord
81 22 2 294 519	Adapter (6x holdefødder løftebord)
83 30 5 A22 6C7	Holder (3x travers lang)



Følg BMW AG's reparationsvejledning. Afmontering og løft af højspændingsbatteriet i henhold til BMW's specifikationer.



Kontrollér visuelt før hver brug, at støtten og tilbehøret ikke er beskadiget. Hvis der konstateres defekter, må du under ingen omstændigheder bruge støtten eller tilbehøret.



Tag hensyn til den tilladte løftevægt for det mobile løftebord.



Løftebordet må kun flyttes i den laveste position.



Hold øje med løftebordet og lasten under alle bevægelser.



Kontrol af opsætningen før sænkning af lasten

Når løftebordet trækkes ud, skal der hele tiden holdes øje med batteriet og stativet. Må kun køres lige ind eller ud af stellet uden kontakt. I tilfælde af modstand eller problemer skal du straks stoppe operationen og sikre lasten.




Under installation og drift skal du overholde de lovmæssige bestemmelser i det pågældende anvendelsesland.



De følgende trin skal altid udføres parvis af uddannet og instrueret personale.

3.3 Ibrugtagning og sikker håndtering

- 3.3.1** (1) Fod
(2) Stålrørsstøtte
(3) Traversholder

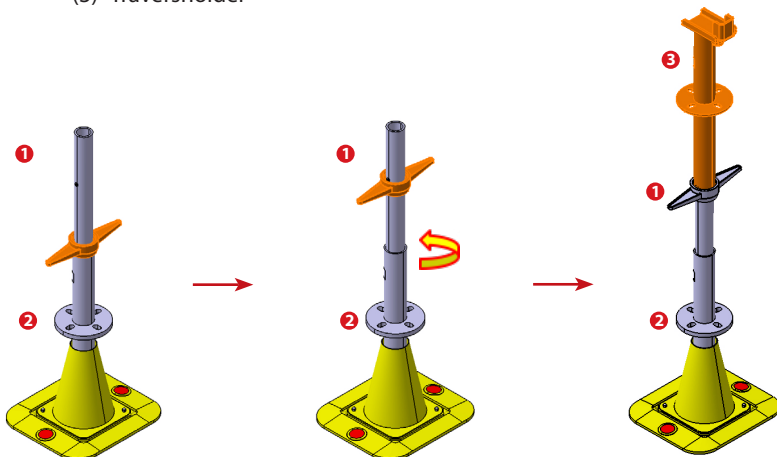

3.1.1

Juster de fire fødder med de integrerede stålrørsstøtter (83 30 5 A34 DE6_A) til den maks. højde, og monter derefter traversholderne (83 30 5 A34 DE6_B).

3.3.2

Gør herefter de forberedte fire fodelementer og de andre komponenter i støtten "83 30 5 A34 DE6" klar til videre brug.




Fødderne skal altid være lodrette.

3.3.3

Parkér løftevognen med det sikrede højspændingsbatteri på en egnet plads uden at skabe en fare eller blokere/indskrænke flugt- og trafikveje! Sørg for, at gulvet er plant, fast og vandret.

Desuden skal der sikres tilstrækkelig plads til den efterfølgende ud- og indtrækning af løftevognen.

- 3.3.2** (4) Fodelement

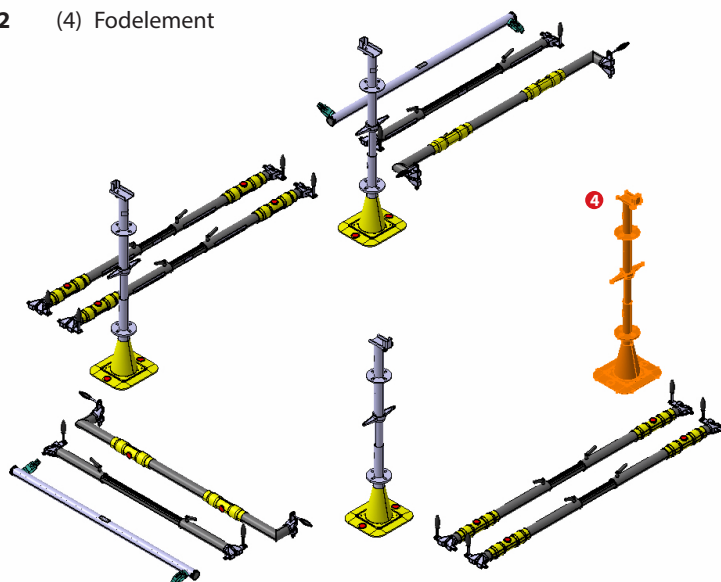

3.3.4

Stil de fire fodelementer enkeltvis under de ydre traverser (83 30 5 A22 6C7).
Stik dem derefter ind i traversholderen, og lad dem stå ubelastet.



Når du fastgør traversholderen (83 30 5 A34 EN6_B) til traversen, skal du sikre dig, at låsestiften sidder korrekt.

3.3.5

Forbind de fire afstivninger 1 (83 30 5 A34 DE6_C) (længdedrager lang, 2x pr. side) med ringpladerne på stålørstøtten og ringpladerne på fodelementernes (83 30 5 A34 DE6_A) traversholdere (83 30 5 A34 DE6_B).

Vigtigt: Juster ringpladen på stålørstøtten til montering.

Ved fastgørelse skal klemmehåndtagene løsnes på forhånd, så monteringen med længdejusteringen og klemkilen fungerer.


Sæt klemkilerne på, sørg for, at de sidder rigtigt.

Sænk langsomt løftevognen ned, indtil fodelementerne står stabilt, og afstivningerne er justeret i længden.

Slå klemkilerne i med en hammer.

Herefter skal klemmelementerne på afstivningerne 1 (83 30 5 A34 EN6_C) spændes.




3.3.4

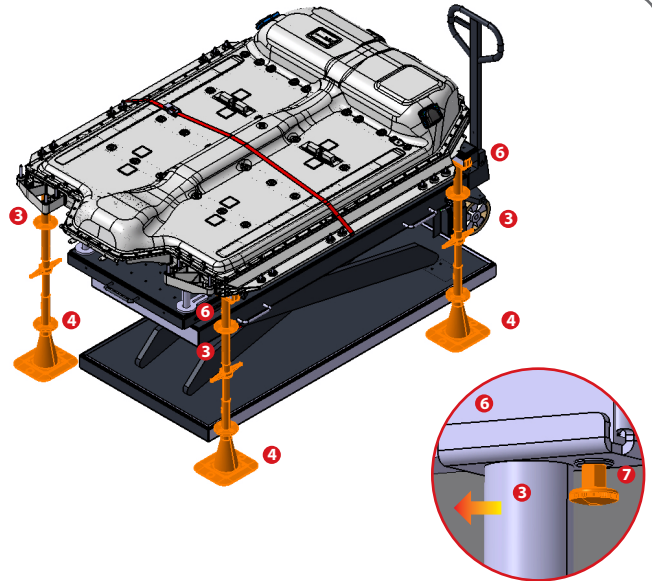

- (3) Traversholder
- (4) Fodelement
- (6) Travers
- (7) Låsestift

3.3.5


- (5) Klemmehåndtag
- (8) Afstivning 1
- (9) Ringplade stålørstøtte
- (10) Ringplade traversholder
- (11) Klemkil

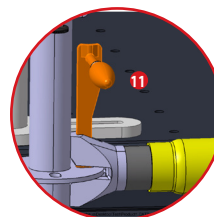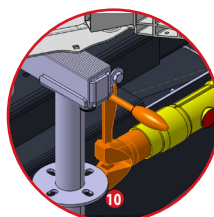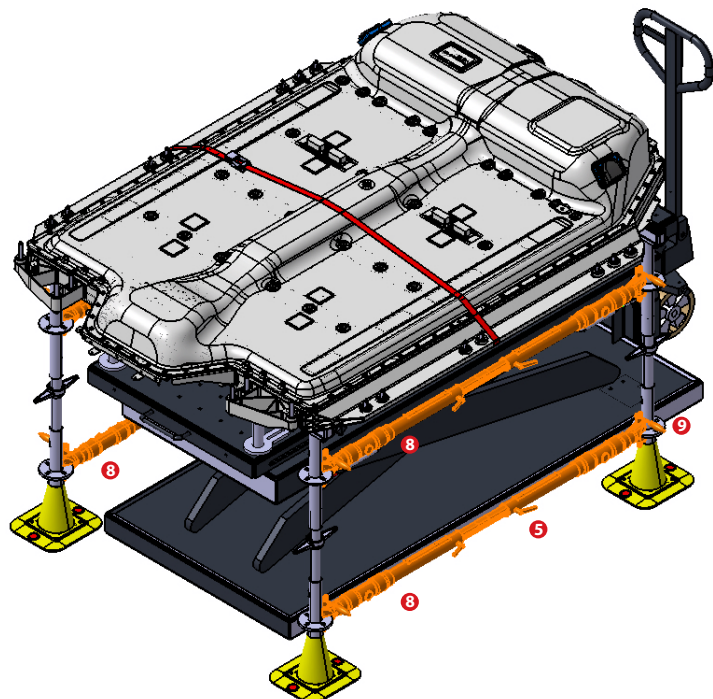

3.3 Ibrugtagning og sikker håndtering

3.3.6

- (10) Ringplade traversholder
- (12) Surringsrem med skralde
- (13) Vinkelafstivning

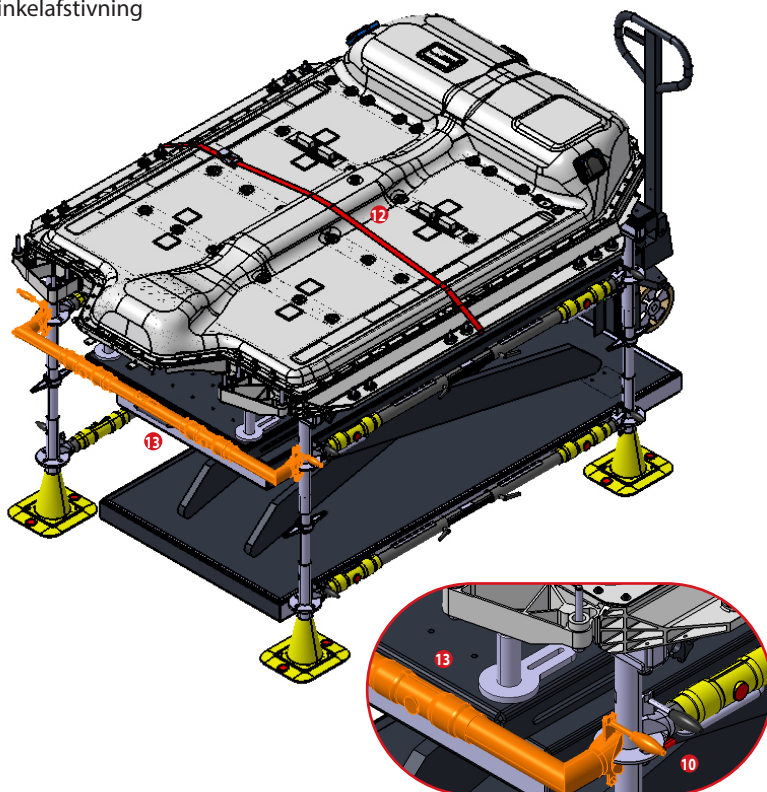

3.3.6

Forbind vinkelafstivningen (83 30 5 A34 DE6) på forsiden med ringpladerne på traversholderen (83 30 5 A34 DE6_B).



Glem ikke hammeren.



Fjern derefter surringsremmen, der fastgjorde højspændingsbatteriet på løftevognen.

3.3.7

For at fjerne den midterste travers skal du langsomt sænke løftevognen, indtil der er plads under de ydre traverser (83 30 5 A22 6C7) og holdefødderne (81 22 2 294 519).

3.3.7

- (14) Holdefod
- (15) Frirum
- (16) Mellem travers

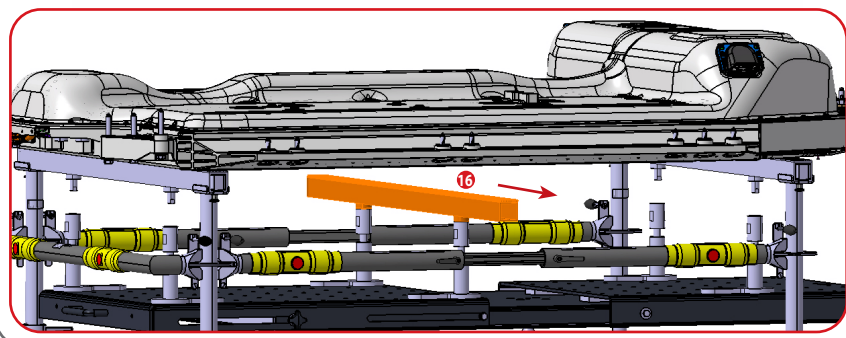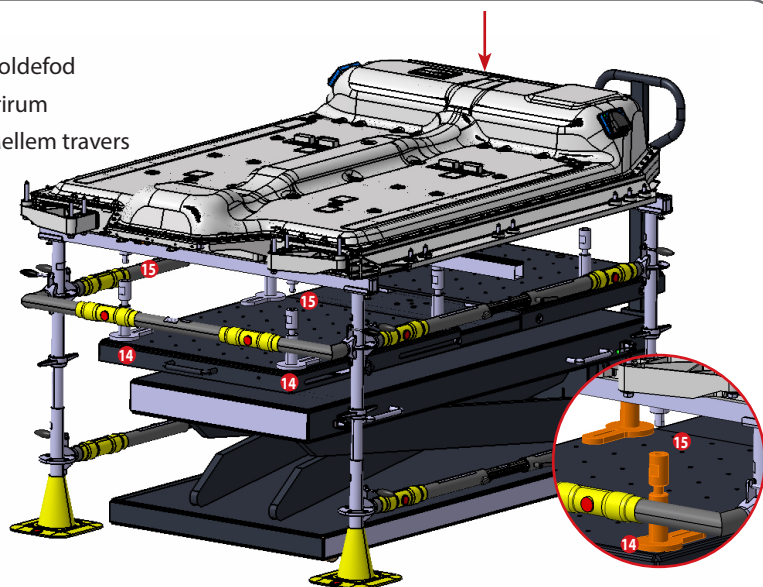

3.3.8

Fastgør højspændingsbatteriet til traverserne (83 30 5 A22 6C7) med surringsremmen.



Surringsremmen må ikke spændes for fast. Ellers kan værktøjet eller lasten blive beskadiget eller deformeret.

3.3.9



Træk langsomt løftevognen en smule ud under højspændingsbatteriet.

3.3.10


Fastgør den ene af de to afstivninger 2 (83 30 5 A34 DE6_D) under vinkelafstivningen (83 30 5 A34 DE6) på stålørssøttens ringplader (83 30 5 A34 DE6_A), og fiksér den med en hammer.

3.3.8


(12) Surringsrem med skralde

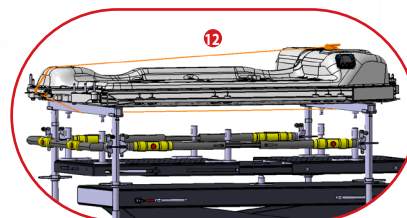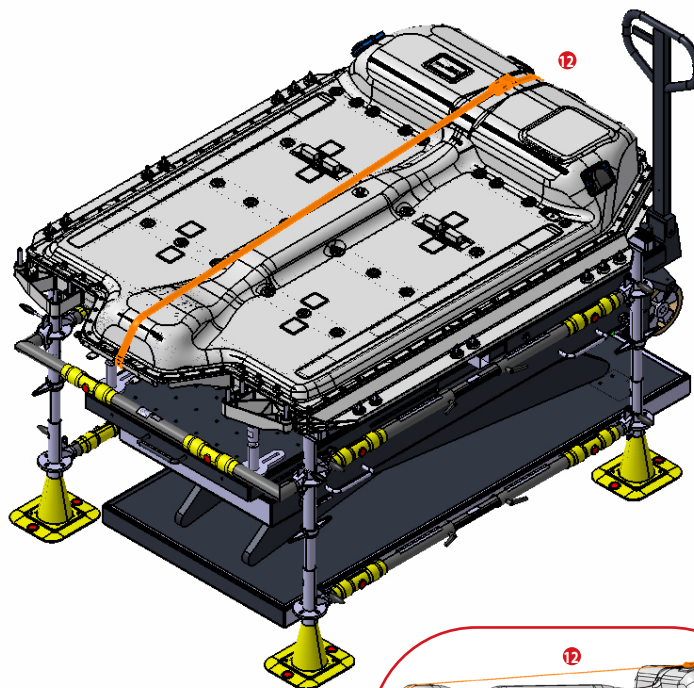


3.3.9

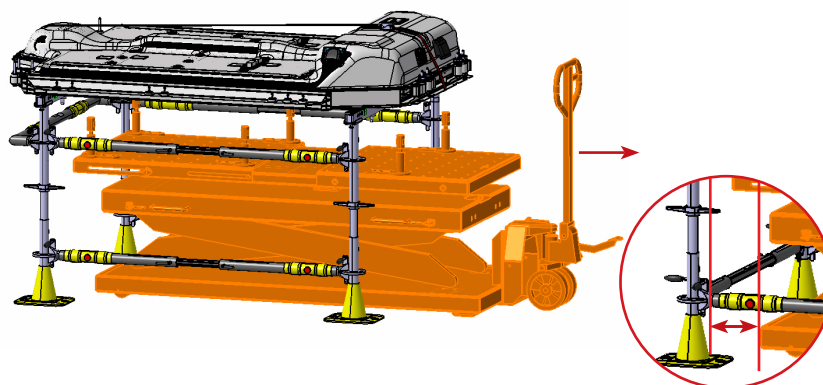

3.3.10

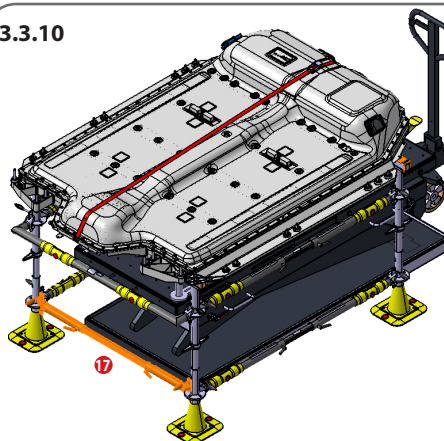


(9) Ringplade stålørssøtte
(13) Vinkelafstivning
(17) Afstivning 2

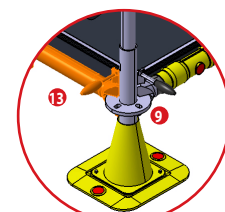

3.3 Ibrugtagning og sikker håndtering

3.3.11

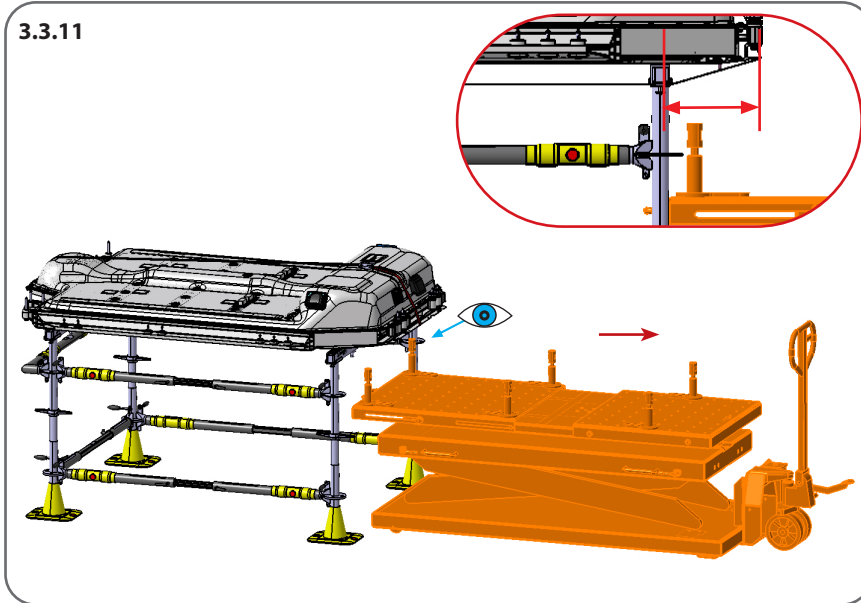

3.3.11

Træk løftevognen langsomt og sikkert en smule ud under batteriet for at sikre lasten.

Vær opmærksom på kollisionspunkter og udtræksretningen! I tilfælde af kollision eller modstand skal du straks stoppe driften.



Fødderne skal altid være lodrette.


3.3.12

Fastgør den anden afstivning 2 (83 30 5 A34 DE6_D) foruden på ringpladerne på stålørssstøtten (83 30 5 A34 DE6_A) med åbne klemmehåndtag.



Arbejd aldrig under lasten uden ekstra sikring.

3.3.12

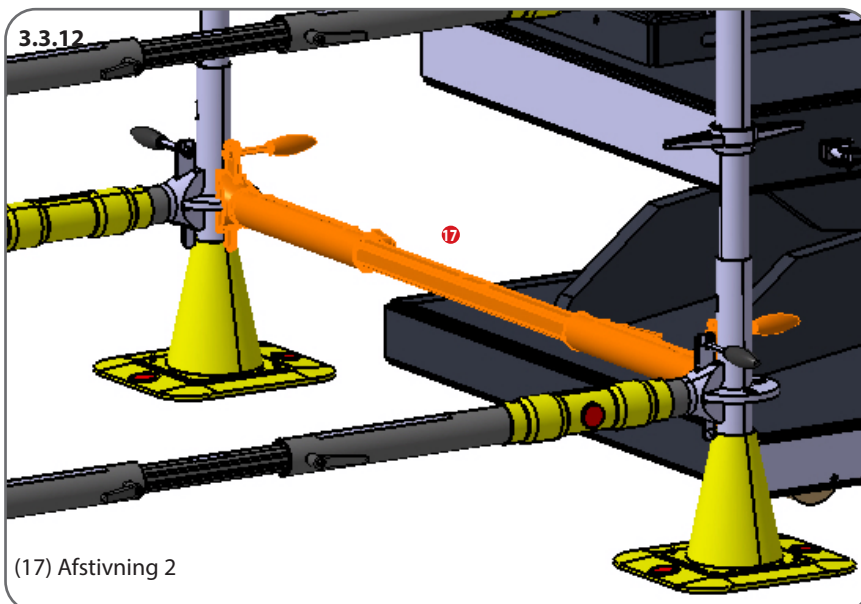

(17) Afstivning 2


3.3.13

Nu kan løftevognen fjernes helt, så den anden vinkelafstivning (83 30 5 A34 DE6) kan anbringes på traversholderens (83 30 5 A34 DE6_B) ringplade. Fiksér klemkilerne med en hammer, fastspænd klemmehåndtagene.

Kontrollér til sidst endnu en gang, at højspændingsbatteriet står sikkert på støtten, og at dens stabilitet ikke bringes i fare af personer eller genstande.

Til sidst monteres de to diagonale afstivninger ved hjælp af hurtigspænderne.

3.3.13

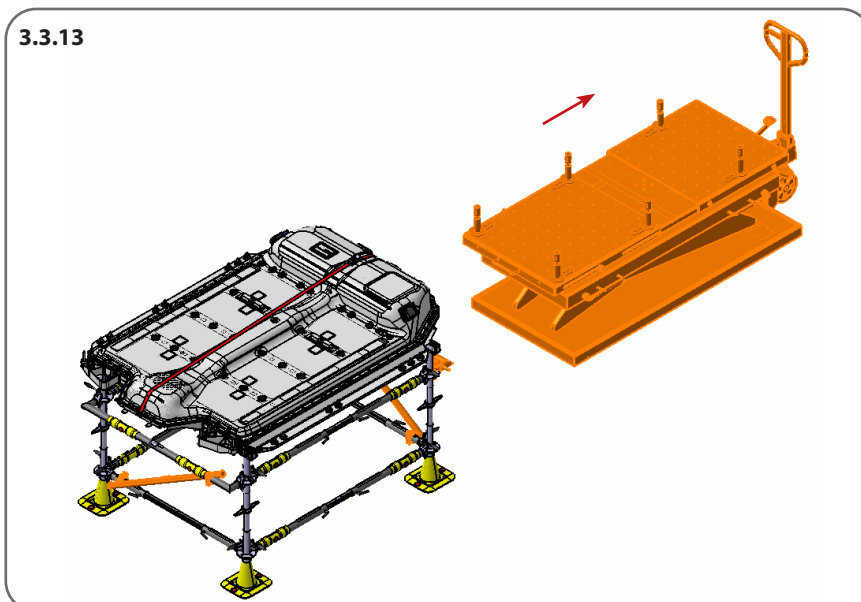

3.4 Demontering

3.4.1

De yderste holdefødder (81 22 2 294 519) skal være løse på løftevognen, mens de to midterste allerede er skruet fast til vognen.

Fjern de diagonale afstivninger sammen med hurtigspænderne, og fjern den forreste vinkelafstivning (83 30 5 A34 DE6) fra ringpladerne på traversholderen (83 30 5 A34 DE6_B) ved at løsne klemkilerne, hvilket kan kræve et hammerslag.


3.4.2

Løftevognen skal nu skubbes ind under batteriets forreste område for at sikre lasten.



3.4.3

Fjern afstivningen 2 (83 30 5 A34 DE6_D) fra ringpladerne på stålørstøtten (83 30 5 A34 DE6_A) ved at løsne klemkilerne, hvilket kan kræve et hammerslag.

- 3.4.1 (18) Holdefod, løs
(19) Holdefod, fast

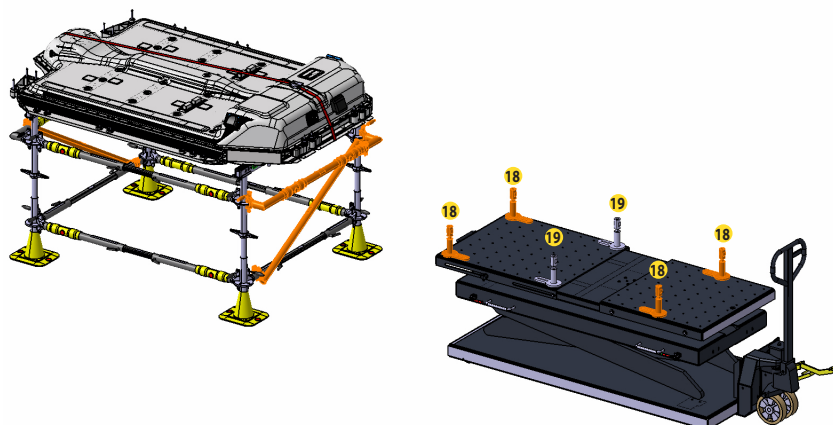


3.4.2

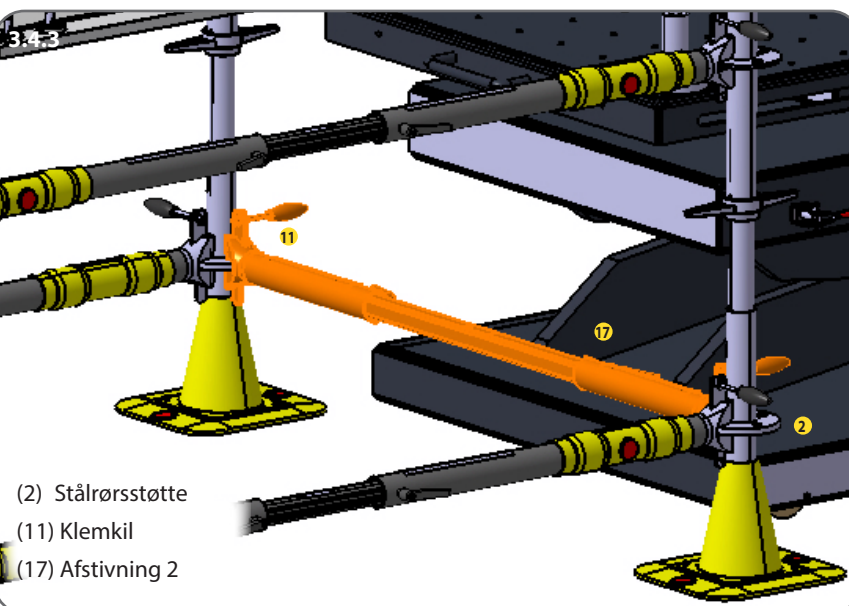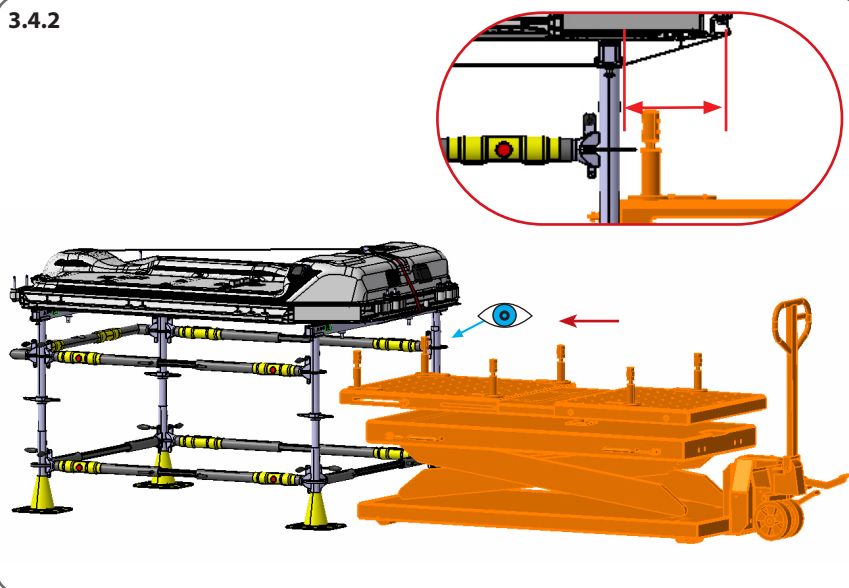

- (2) Stålørstøtte
(11) Klemkil
(17) Afstivning 2

3.4 Demontering

3.4.4

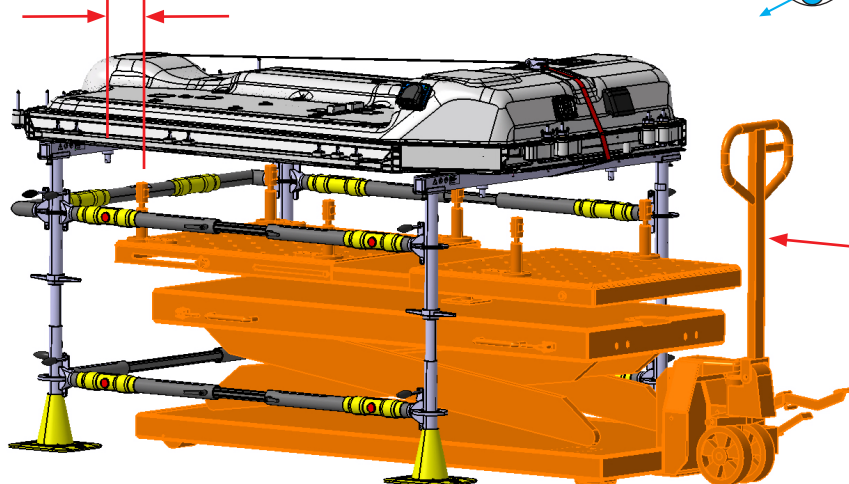

3.4.4

Skub løftevognen langsomt og sikkert en smule ind under højspændingsbatteriet. Vær herved opmærksom på kollisionspunkter og udtræksretning! I tilfælde af kollision eller modstand skal du straks stoppe driften.


3.4.5

Løsn klemkilerne, brug en hammer om nødvendigt, og fjern den anden afstivning 2 (83 30 5 A34 DE6_D) fra ringpladerne på stålørstøtten (83 30 5 A34 DE6_A).


3.4.6

Skub derefter langsomt løftevognen ind under forreste travers (83 30 5 A22 6C7).

3.4.5 (17) Afstivning 2

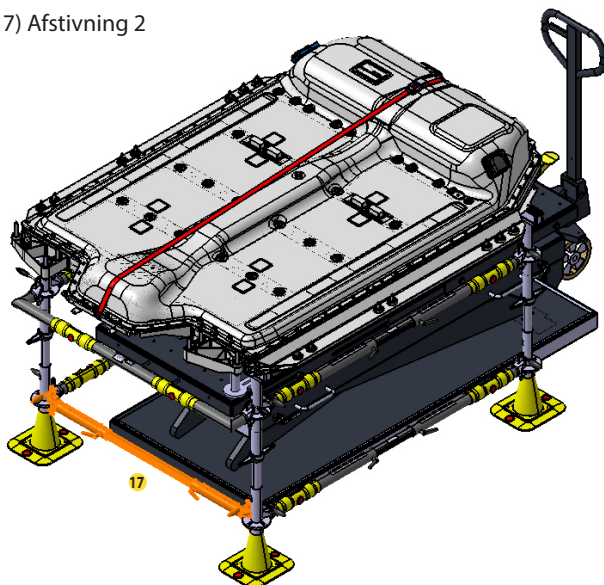

3.4.5

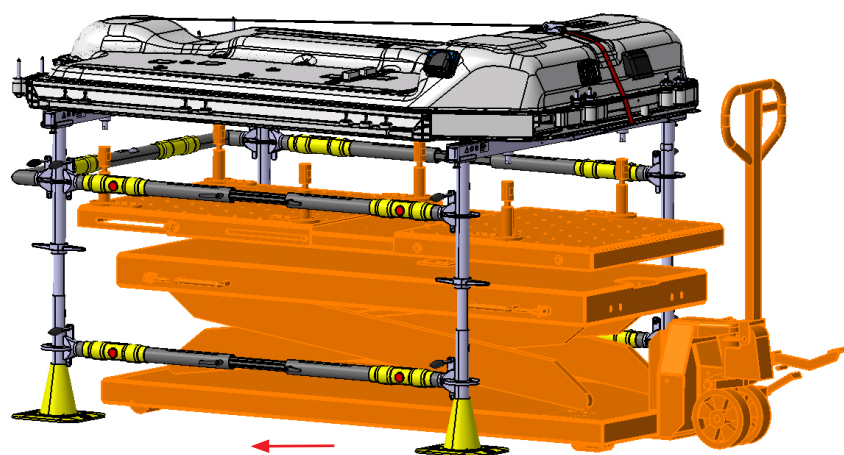

3.4.7

Anbring den lange travers (83 30 5 A22 6C7) på de mellemste holdefødder (81 22 2 294 519).


3.4.8

Sæt de yderste holdefødder (81 22 2 294 519) på traversernes holdere. De indbyggede magneter sørger for, at fødderne holdes i den rigtige position.


3.4.9

Fjern surringsremmen fra højspændingsbatteriet.


3.4.7 (16) Mellem travers

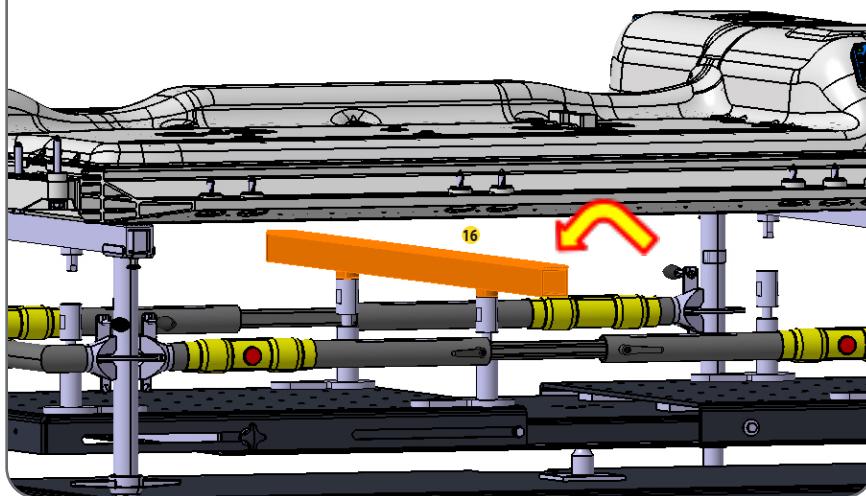

3.4.8 (14) Holdefod

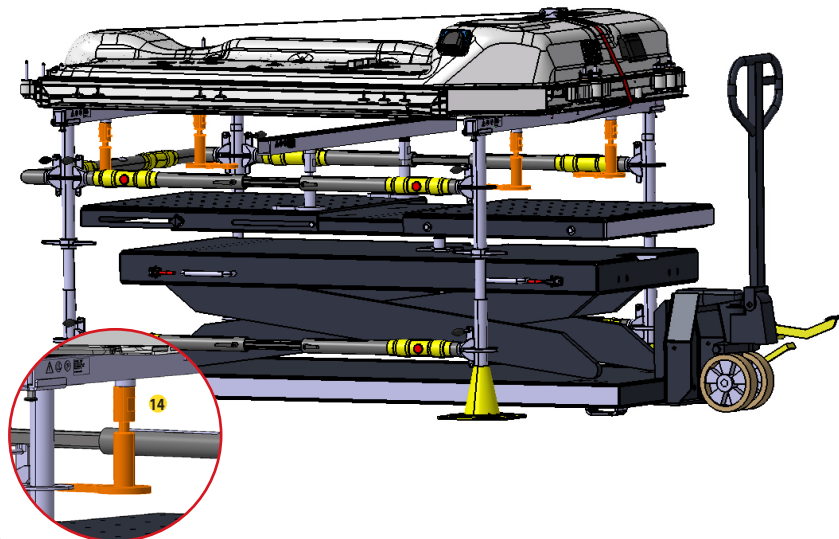


3.4.9 (12) Surringsrem med skralde

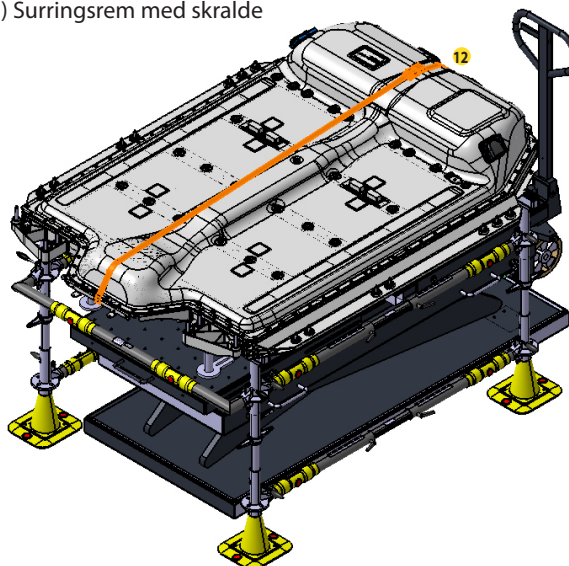

3.4 Demontering

3.4.10

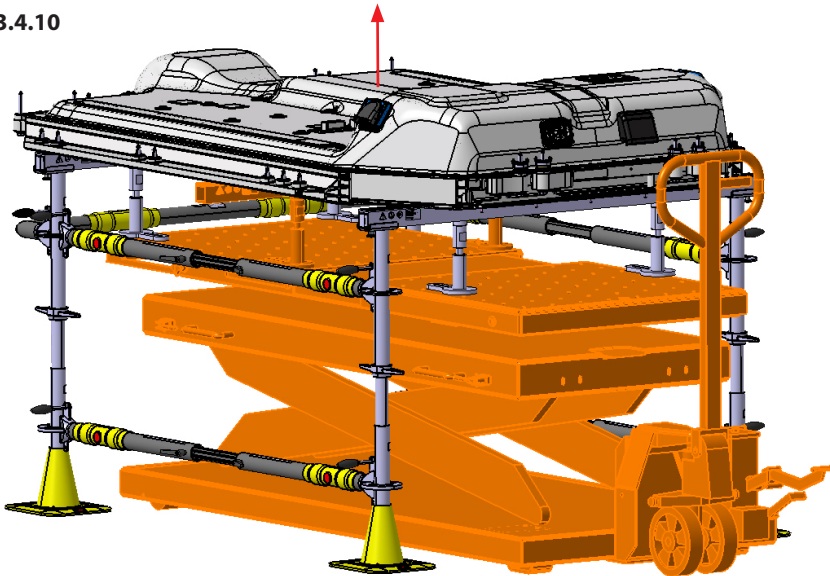

3.4.10

Løft langsomt løftevognen, indtil der stadig er plads til at justere de ydre holdefødder (81 22 2 294 519).


3.4.11

Juster derefter holdefødderne med løftevognens hulmønster. For at forhindre, at fødderne drejer sig igen, skrues de sekskantede skruer let i med hånden.


3.4.12

Løft langsomt løftevognen op, så den kommer i kontakt med holdefødderne (81 22 2 294 519).

3.4.11

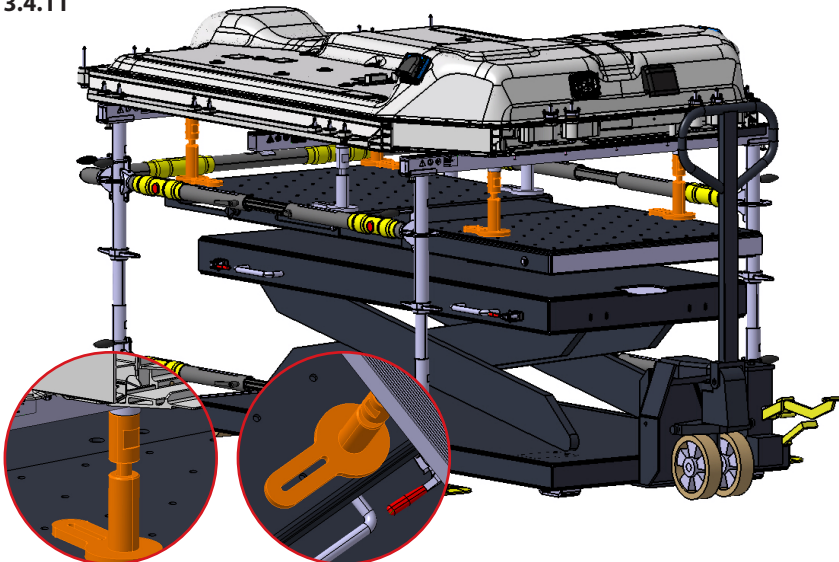

3.4.12

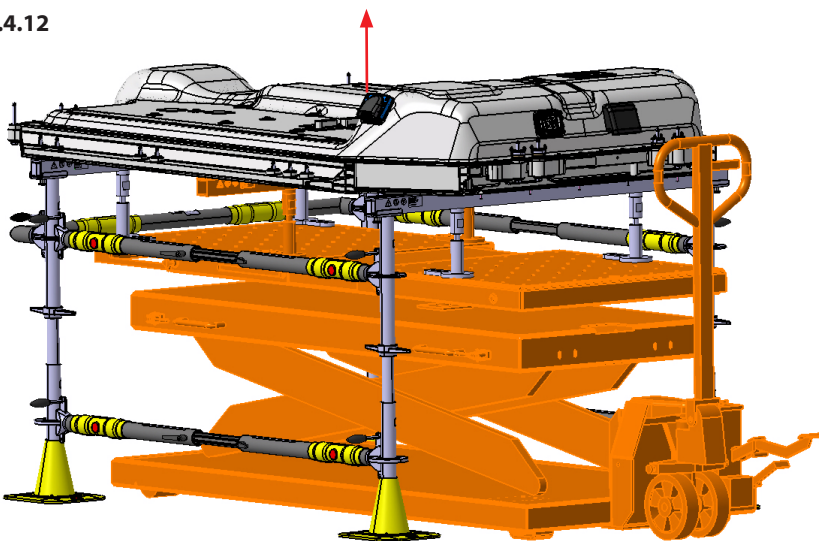

3.4.13

Spænd de sekskantede skruer i hånden med en skralde og den passende top.

3.4.14

Fastgør højspændingsbatteriet på tværs af løftevognen med surringsremmen.




Surringsremmen må ikke spændes for fast. Ellers kan værktøjet eller lasten blive beskadiget eller deformeret.


3.4.15

Fjern de fire afstivninger 1 (83 30 5 A34 DE6_C) og vinkelafstivningen (83 30 5 A34 DE6) fra fodelementerne ved at løsne klemkilerne. Brug en hammer om nødvendigt.


3.4.13

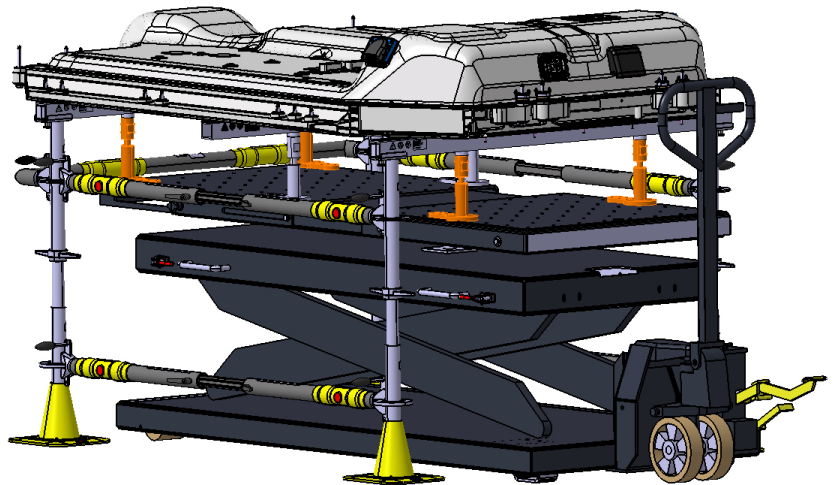

3.4.14

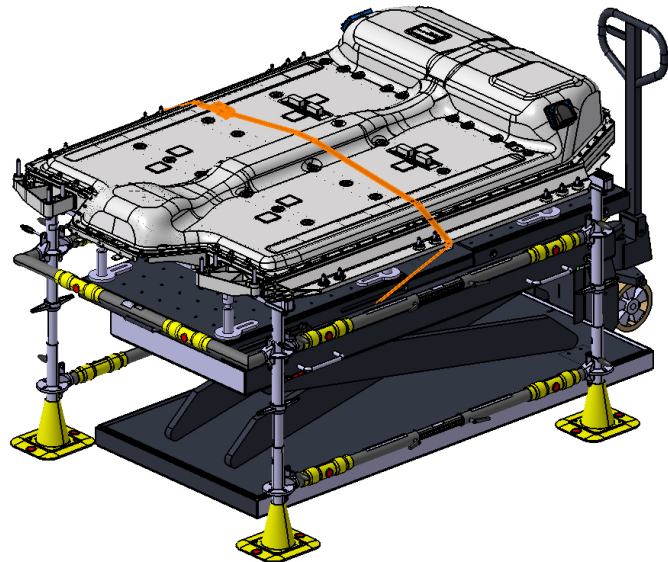


- 3.4.15** (4) Fodelement
(8) Afstivning 1
(13) Vinkelafstivning

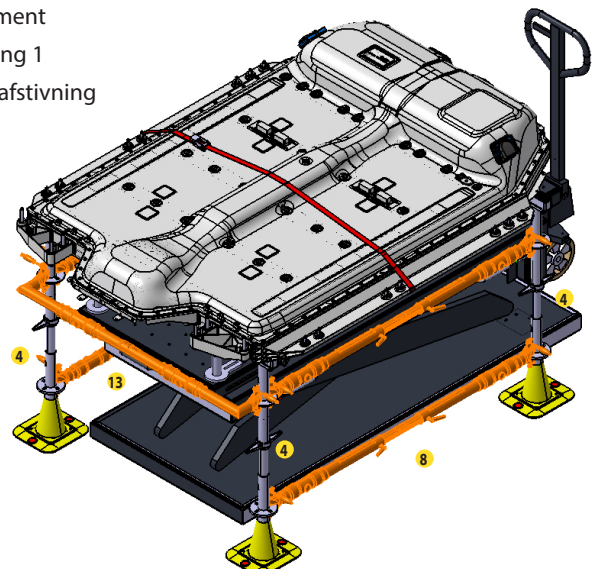

3.4 Demontering

- 3.4.16** (1) Fod
(3) Traversholder

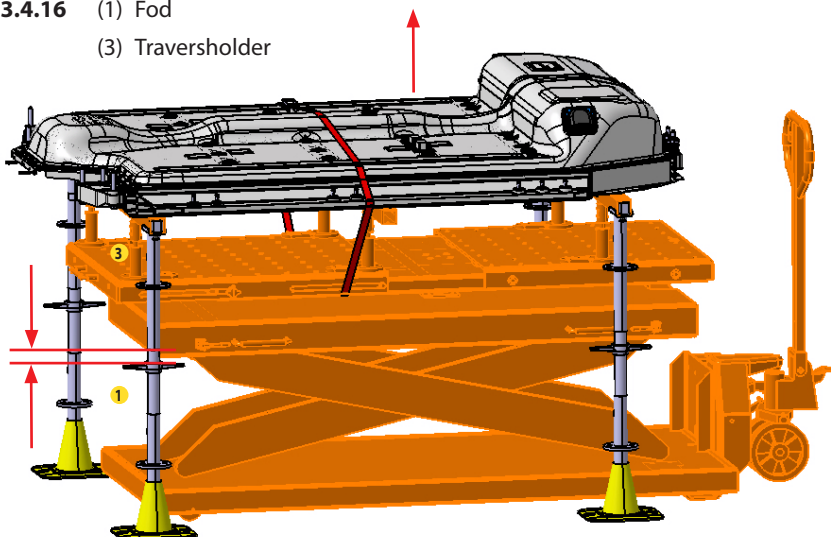


3.4.16
Løft langsomt løftevognen, indtil der er et frit rum mellem fødderne med de integrerede stålørstøtter (83 30 5 A34 EN6_A) og traversholderne (83 30 5 A34 EN6_B).

3.4.17
Betjen låsestiften på traversholderen (83 30 5 A34 DE6_B) for at fjerne fodelementerne fra traverserne (83 30 5 A22 6C7).


3.4.18
Løftevognen med det sikrede højspændingsbatteri er nu klar til videre transport.

3.4.17

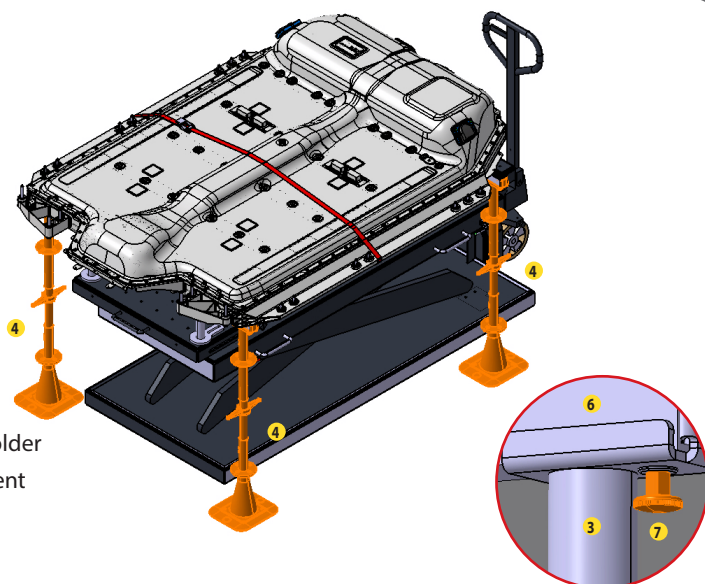


- (3) Traversholder
(4) Fodelement
(6) Travers
(7) Låsestift

3.4.18

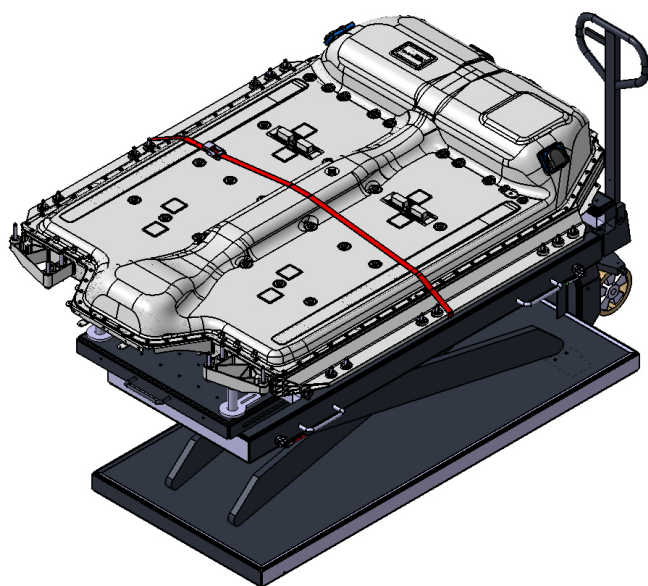

3.5 Afslut arbejdsprocessen, og opbevar værktøjet

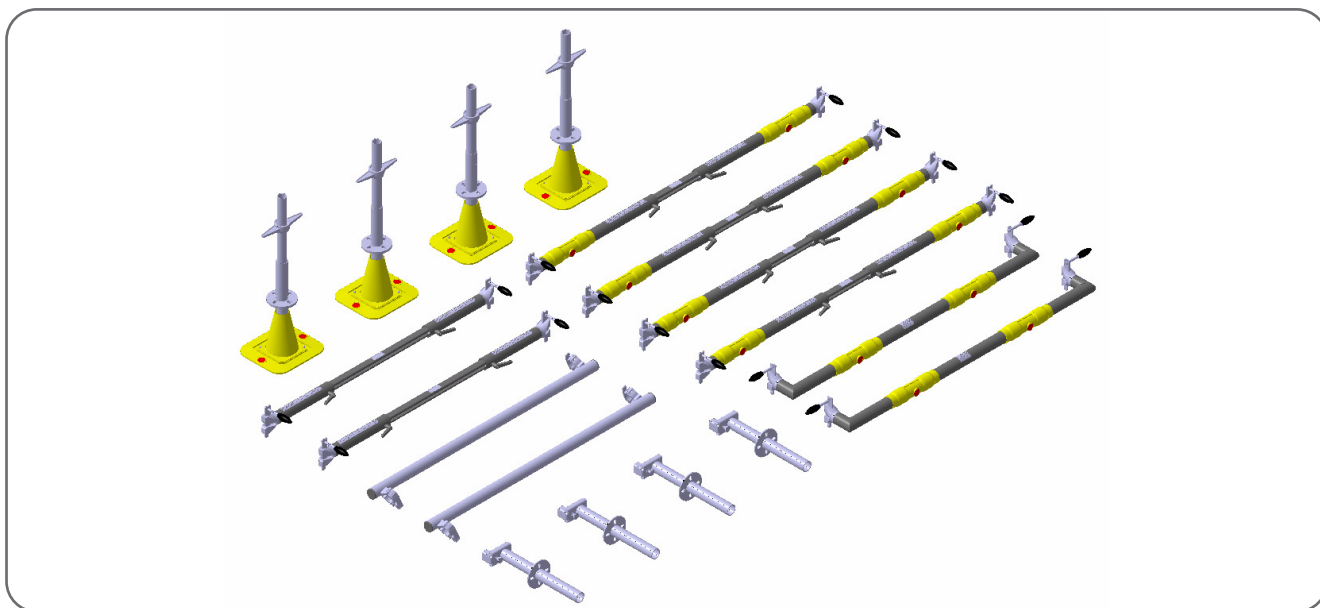

Kontrollér værktøjet for eventuelle skader før og efter hver brug.



Opbevar værktøjet på det anviste sted.



Opbevar altid værktøjet tørt og sikkert. Undgå snavs. Rens værktøjet, inden det skal opbevares.

4.1 Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse



Kontroller må kun udføres af kvalificeret personale. Værktøjet skal kontrolleres mindst en gang om året. Hvis værktøjet bruges ofte, skal du udføre kontrollen med kortere intervaller. Kontrollerne er hovedsagelig visuelle og funktionelle, hvorved komponenternes tilstand skal vurderes med hensyn til skader, slid, korrosion eller andre ændringer, og sikkerhedsanordningernes fuldstændighed og effektivitet skal bestemmes.



Reparationer må kun udføres af producenten eller af personer, der er autoriseret af producenten.



Skader i overfladen skal udbedres for at undgå korrosion. Rengør værktøjet hver sjette måned, i tilfælde af kraftig snavs eller efter behov.



Kontrollerne skal arrangeres af operatøren.

4.2 Fejlafhjælpning

Fejl	Problem	Afhjælpning	Kapitel
Traverse kan ikke sættes på	Støtten er snavset	Rens støtten	
Traverse kan ikke sættes på	Forkerte traverer	Kontrollér travererne	
Batteriet passer ikke på støtten	Forkert batteri	Batteriinformationer	
Batteriet passer ikke på støtten	Afstandsmålene er ikke indstillet korrekt	Kontrollér indstillingsmålene, og genjuster støtten	
Batteriet/holderen står usikkert	Er ikke monteret som foreskrevet	Fjern lasten, løsn klemmehåndtagene, kontrollér indstillingsmålene, og genjuster støtten	

5.1 Bortskaffelse



Udstyr og maskiner samt komponenter til udstyr og maskiner skal bortskaffes i overensstemmelse med love, bestemmelser og andre bestemmelser i det land, hvor de befinder sig.

Det anbefales, at bortskaffelse foretages af autoriserede specialvirksomheder.



Modulerne og komponenterne blev udviklet på en miljøvenlig og genbrugsvenlig måde. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF skal disse dele returneres til autoriserede indsamlingssteder.



Producenten lover ikke at tage moduler og komponenter af elektriske apparater, komplette elektriske apparater samt batterier gratis tilbage.

